

豊田 PCB 廃棄物処理施設真空加熱分離エリアにおける冷却水漏れ

日本環境安全事業株式会社
豊田事業所

1. 本報告書の趣旨

平成 19 年 1 月 14 日の夜間に、豊田 PCB 廃棄物処理施設の 4 階の真空加熱分離エリアにおいて、真空加熱器の冷却用の熱交換器が破損し、冷却水(エチレングリコール約 40% 水溶液)の漏水が発生しました(漏水量: 約 3 kL)。さらに、漏水した冷却水の一部が SUS (ステンレス鋼) 床下に漏洩しました。なお、排気及び作業環境濃度の異常、施設外部への漏洩はありませんでした。

本トラブルでは、外部漏洩等の事故に至ることはませんでしたが、施設の安全において重要な SUS 床からの漏洩を発生させたことは、極めて重大であると認識しています。そのため、今後の再発を防止するために、本社及び事業所で安全対策検討委員会を設置し、その原因の検討を行い、再発防止策を実施しましたので、報告させていただきます。

2. 冷却水漏れの内容

(1) 経緯

真空加熱 C 号炉でコンデンサ絶縁紙 150kg を 1 月 13 日の 10 時 43 分より自動運転で真空加熱処理を開始しました。内部部材の温度が 190°C となったため、1 月 14 日 23 時 23 分に自動で冷却に切り替わりましたが、23 時 47 分に冷却空気循環ファン停止により緊急停止しました。

直ちに 5 階中央制御室作業員が 4 階の真空加熱分離エリアを確認した結果、C 号炉より漏水があることを発見し、運転会社社長、部長、次長、JESCO 豊田事業所長、副所長へ緊急連絡しました。事業所長は JESCO 職員を招集し、現場の応急対応をさせるとともに 15 日 1 時 50 分に本社緊急連絡窓口(安全・技術開発課長)へ一報を入れました。


その間の対応として冷却用熱交換器の冷却水バルブを手動で閉止、同エリアの他手動で機器停止、同フロア(4 階)の他装置を手動で緊急停止し、さらに以下の確認・調査を実施しました。

① 漏出箇所の確認

漏出箇所を確認した結果、C 号炉前面の熱交換器^(注: 次頁図参照)から冷却水(約 3°C)が流出していました。

② 熱交換器の状況確認

熱交換器を開放点検したところ、当該熱交換器中の銅チューブ（全 90 本）のうち 1 本が破裂していることが確認されました。

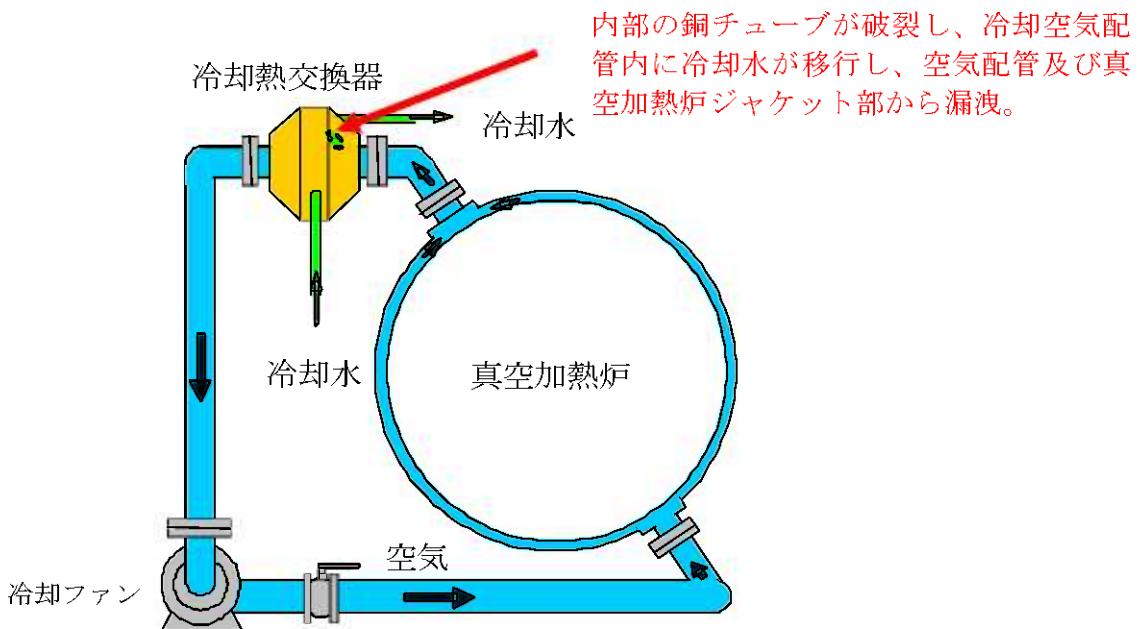

(注) 各真空加熱炉には炉の前面と後面に熱交換器が付帯しており、真空加熱処理の完了時に炉を冷却するため、炉の回りの冷却用ジャケットの空気を冷却水で冷やしています。

図 1 真空加熱炉冷却の概略図

③ 漏洩した冷却水の回収及び確認

冷却水の漏洩量は、冷水タンク液面計の水位から約 3 kL と推定されます。なお、回収に要したドラム缶は 18 本（約 2.7 トン）であり、ドラム缶内の床漏洩水の PCB 濃度は「表 1」のとおりでした。

④ 他フロアの状況確認

他フロアの状況確認の結果、真空加熱分離エリア直下の 2 階受入エリアで約 1 リットルの漏れ（PCB 濃度 0.0974mg/L）、3 階見学者通路天井裏に少量の漏れ（少量のため分析不可）が見つかったため、回収を行いました。

（2）作業環境及び外部への影響

漏洩した冷却水が確認されたエリアの作業環境中 PCB 濃度は最大 $3.26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ であり、見学者通路天井裏（非管理エリア）の空气中濃度は定量下限値($0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$)未満で問題はありませんでした。また、排気ガスに異常はなく、処理施設から外部への流出も見られなかったことから、外部への影響は無いものと判断されます。

表1 回収した冷却水のリスト

ドラム 缶 No.	PCB 濃度 (mg/L)	回収場所	備 考	ドラム 缶 No.	PCB 濃度 (mg/L)	回収場所	備 考
1	3.76	副反応側	a	15	53.30	加熱炉側	a
2	4.87	"	"	16	17.40	"	"
3	44.80	"	"	17	3.53	"	"
4	120.00	"	"	18	189.00	"	"
5	1.55	"	"	19	0.00405	冷却水回収分	b ①
6	3.10	"	"	20	0.00182	"	"
7	10.20	"	"	21	0.0557	"	"
8	0.25	"	"	22-1	0.00177	副反応側	b ②
9	17.30	加熱炉側	a	22-2	0.000923	"	"
10	2.28	"	"	22-3	6.06	"	"
11	51.10	"	"	22-4	6.16	"	"
12	14.20	"	"	22-5	5.99	"	"
13	0.08	"	"	22-6	0.00761	冷却水回収分	b ①
14	0.52	"	"	23	0.00332	"	"

備考 a: : SUS 床から回収した冷却水 (No 1 ~ 18)

備考 b : 真空加熱炉の空気配管内から回収した冷却水 (No 19 ~ 23)

①: 冷却水管取り外し時回収

②: ポリ容器

[注] 冷却水の回収に用いたドラム缶は、過去に PCB 汚染物を収容したことがあるため、上表に示す PCB 濃度は、必ずしも漏洩水自体の濃度ではない。

3. 原因究明

3.1 熱交換器の破損

真空加熱炉 4 基には、各 2 台（計 8 台）の熱交換器が設置されています。今回のトラブルは、そのうちの C 号炉の 1 台の熱交換器中の銅チューブ（全 90 本）のうち 1 本が破裂して生じたものです。

銅チューブの破裂は、検査会社による調査・分析結果から、延性を持った材質の銅チューブが内圧により外面側に破裂したことが判明しました。

当該銅チューブに内圧がかかり破裂が生じた原因の調査を行ってきましたが、明確には原因を究明することはできませんでした。なお、稼働中の状況は次のとおりでした。

①真空加熱炉の加熱処理中は冷却水の供給を停止していたことから熱交換器が想

定外の高温(200°C以上)にさらされていました。この時には冷却水管の入口弁は閉じた状態でした。

②熱交換器の冷却水管の入口と出口が逆に接続されていたことから、熱交換器停止中は熱交換機器の中には冷却水が滞留して上部側の配管を閉塞している状態でしたので、冷却水が沸騰した場合には蒸気が排出されにくい状態がありました。

③上記の状況を確認するためにB号炉で試験運転を行ったところ、真空加熱炉の加熱処理が終わり、冷却水を通水した瞬間に1MPa以上の圧力がかかったことが判明しました。

しかしながら、銅チューブは他の部品と密着させるため熱交換器の製造工程において拡管しており、厚みが0.6mm程度になっていましたが、計算上は200°Cで1MPaではチューブは破裂しません。(参考:230°Cでの引っ張り試験及び150°Cでの銅チューブ内圧破壊試験の結果により、徐々に加圧した場合は12.6MPaで破裂するという計算結果が出ています。)

のことから、加熱されていた熱交換器に冷却水を通水した直後、熱交換器の冷却水管入口で1MPaに達した際に、当該破裂チューブに瞬間的に10MPa以上の想定外の内部圧力が生じて、破裂に至ったものと推定しています。



保温材を剥がした熱交換器



取り外した熱交換器

今回の原因究明及び他の真空加熱炉の熱交換器の健全性を確認するため、取り外した熱交換器の全数開放点検を行い、そのうちの1台(D号炉 前段の冷却熱交換器)については分解調査を実施しました。その結果、破損した熱交換器に見られた銅チューブの膨らみは一切無く、チューブ寸法、外観、腐食状況など異常は認められていません。このことから、破裂した熱交換器の銅チューブに過大な内圧が生じ、破裂に至った明確な原因究明には至っていませんが、他の熱交換器に同様な予兆は無く、当該熱交換器(C号炉 前段の冷却熱交換器)固有のものであったと考えられます。

破損していない熱交換器
の解体点検作業



3.2 遮蔽フードからの漏洩

(1) 真空加熱分離エリア遮蔽フード外へ漏洩した原因

真空加熱分離エリア遮蔽フードには、フード内の SUS 床を貫通している建屋主柱（3 本）があり、他エリアへ冷却水が漏れだした経路として、この建屋主柱部の可能性が高いと考えられたことから、当該箇所のコーリング施工部について目視確認と気密性確認検査（真空発泡漏れ試験）を実施したところ、コーリングが未施工であることが確認されました（未施工部の長さは、建屋主柱 1 本あたり約 2,000 mm）。また、建屋主柱部分の他、SUS 床壁際箇所について気密性確認検査及び目視及び触診による点検を行ったところ、ピンホール等の欠陥が確認できました。このピンホール等の欠陥では多量の冷却水が流出することは考え難いため、建屋主柱のコーリング未施工部より浸透した冷却水が、柱を伝わって 3F 見学者通路部の天井裏と 2F 受入エリアに漏洩したものと判断されます。

なお、SUS 床上面に据え付けられている機器基礎部については、3 か所において真空発泡漏れ試験を実施しましたが、いずれも気密性が確保されていることを確認しました。

(2) コーリング未施工の箇所があったことの原因

コーリング未施工の箇所について、施設の工事の完了検査（平成 17 年 5 月）及び平成 17 年 11 月の PCB 蒸気漏洩事故後に行なった「総点検」においても見逃していたことになります。

これは、完了検査においては施工業者の作成した検査書類の審査を主体に行なったため、遮蔽フードという安全上重要な設備についても床部分の検査書類の審査で済ませてしまったこと、また、総点検においては上記の PCB 蒸気漏洩事故に関連した部分（天井及び壁）の気密性を重点的に点検し、床からの液体の漏洩にまで点検対象を拡大しなかったことなど、JESCO の工事施工管理と危機管理の体制が不十分であったことに原因があります。

3.3 その他の遮蔽フードの状態

(1) その他の遮蔽フードの点検

当施設では、真空加熱分離エリア以外の遮蔽フードとして、4階の分析待室エリア、攪拌洗浄エリア、裁断破碎エリア及び真空超音波洗浄エリア、並びに1階のコンデンサ解体エリア、大型トランス解体エリア及び小型トランス解体エリアがあります。真空加熱分離エリア遮蔽フードに上記3.2のような問題が明らかになつたことから、他の遮蔽フードについて、以下の点検を実施しました。

- SUS床を貫通する柱の点検

これらの遮蔽フードには、真空加熱分離エリアとは異なり、エリア中央部でSUS床を貫通する建屋主柱はありませんでした。（ただし、壁際にはあります。）

- SUS床を貫通する配管等の点検

SUS床を貫通する配管、ケーブル、ダクトはありませんでした。

- コーキング不良部の点検・再施工

SUS床壁際（柱部を含む）箇所、SUS床溶接部及び機械基礎部の目視確認を行ったところ、コーキング材の一部に膨潤による浮き、剥がれ及び摩耗により気密性が低下している箇所が見られました。

- 床面溶接部の点検

SUS床溶接部及び機械基礎部について、建設時に行った溶接検査記録（浸透探傷試験、真空発泡漏れ試験）を再確認するとともに、溶接部に亀裂等がないか目視点検しました。その結果、特段の問題はありませんでした。また、各装置の機械基礎部1箇所ずつについて真空発泡漏れ試験を実施しましたが、漏れはありませんでした。

(2) コーキングの気密性が低下した原因

コーキングの気密性の低下は、コーキング部に洗浄溶剤等が付着、踏みつけ等の衝撃により、膨潤、剥がれ及び摩耗が生じたものと考えられます。

コーキングの機密性の確認は、日常点検の項目に含まれておりませんでした。



写真1 発泡漏れ試験用真空吸引箱

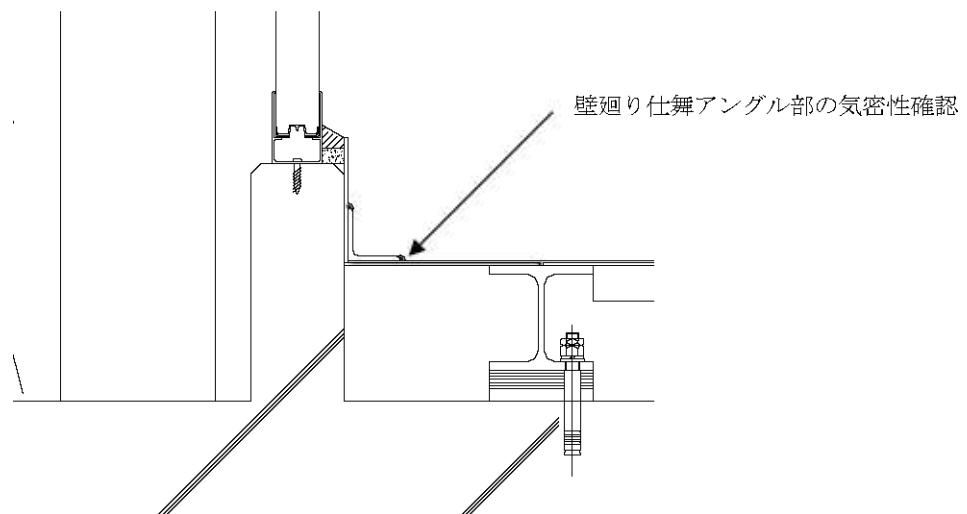


図2 SUS床・壁際端部 気密性確認箇所

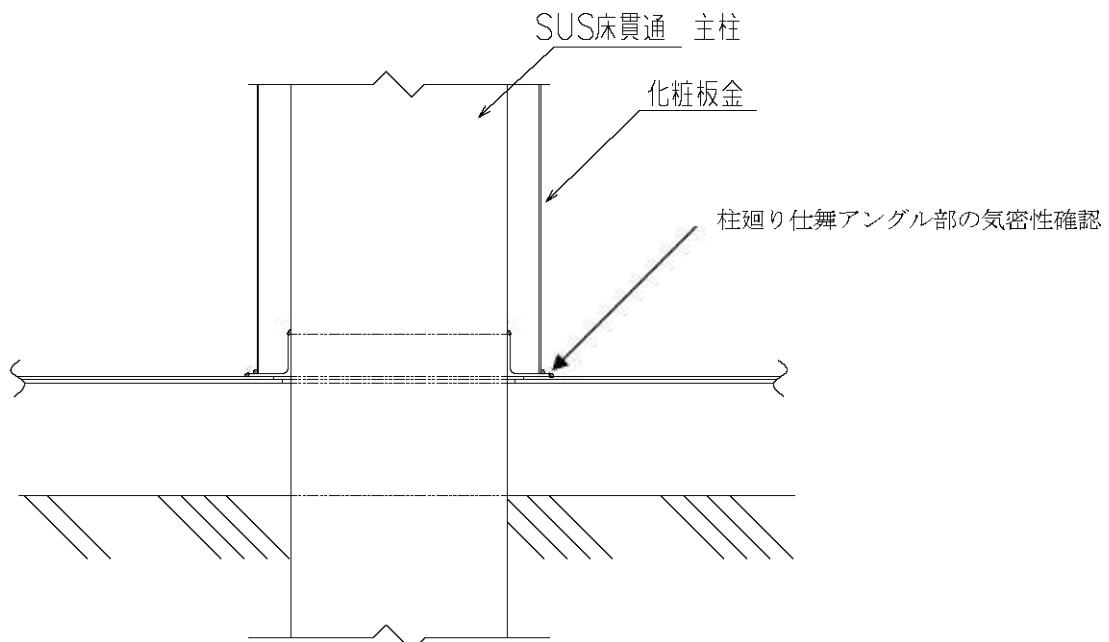


図3 SUS床・建築主柱貫通部 気密性確認箇所

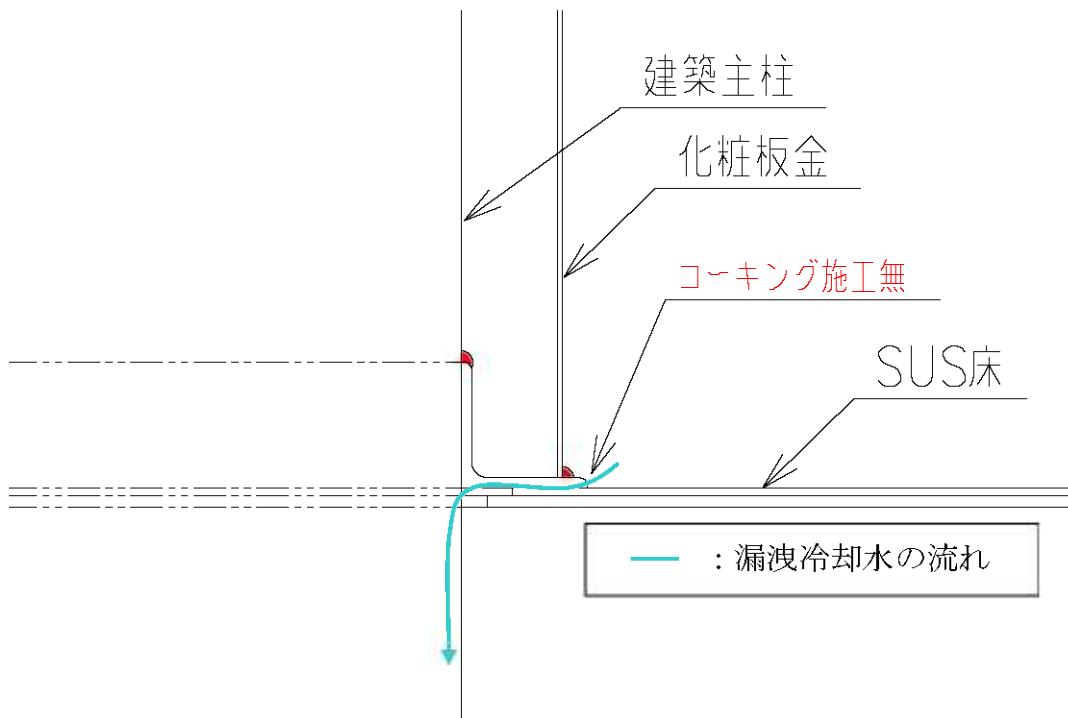


図4 検査により判明した建築主柱廻りコーティング未施工箇所

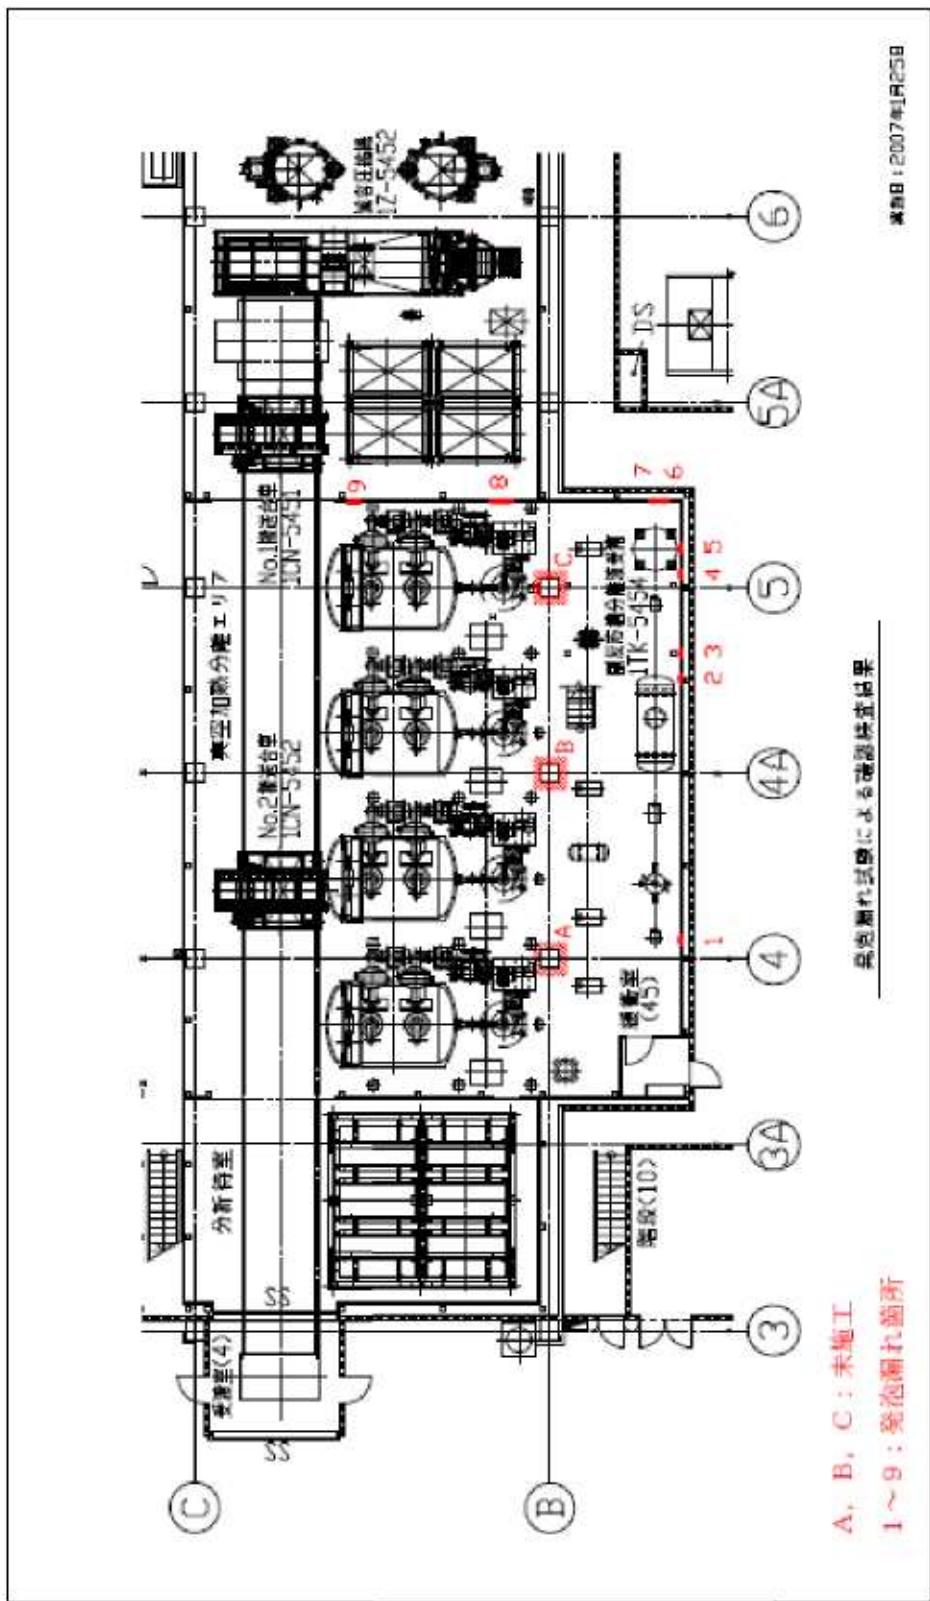


図 5 発泡漏れ箇所

4. 再発防止策

4.1 熱交換器の破損に対する再発防止策

(1) 真空加熱用熱交換器の交換

今回破損したものも含めて真空加熱炉の熱交換器8台すべてについて、新たな熱交換器に取り替えました。採用した熱交換器は従来品に比べて、銅チューブの厚み0.8mmを1.0mmへのサイズアップ、鋼製のフレームをステンレス製に変更し設計強度・耐腐食性仕様のアップを行いました。また、工場製作段階で耐圧試験立会や現場での据付検査等に立ち会って品質の確認を行いました。誤って接続していた冷却水管は入口と出口を切り替えました。



新しい熱交換器工場立会検査



熱交換器取替状況

今後は冷却水が常時循環する運転に切り替えて、熱交換器が高温にさらされて熱衝撃を受けることのないようにして運転します。

なお、この工事中であった5月13日に真空加熱A号炉の熱交換器配管から冷却水をSUS床の上に漏水させるトラブルを発生させてしまいました。
(別添1参照)

(2) フェイルセーフ機能の追加

熱交換器から冷却水が漏洩した時の対策として、フェイルセーフの観点から次の対策を実施しました。

- ①真空加熱炉用熱交換器の出口側に冷却水の流量を検知するフロースイッチを設置し、流量が低下した場合には、警報を発する。
- ②熱交換器の凝縮ドレン配管に温度計を設け、冷水漏洩を感じた時には冷水供給を自動停止して、警報を発し、当該真空加熱炉を非常停止する。
- ③熱交換器ドレン水を溜める凝縮液受槽のレベル計の液面変化率を計測して急激な液面上昇が発生した場合には全ての真空加熱炉への冷水供給を自動停止して警報を発し、全ての真空加熱炉を非常停止する。
- ④従来2台あった漏洩検知器の調整に加え、床面漏洩が発生した場合には短時間で感知するように漏洩検知器を真空加熱分離エリア中央部に1台追

加する。

(3) 他の熱交換器に対する点検

当施設では 148 台（上記の 8 台を含む。）の熱交換器を使用していますが、全ての熱交換器の現物点検を行い、熱交換器が想定外の高温にさらされていないか、冷却水の入口と出口が逆でないか、設計と実運転で差がないかなどを調査しました。（別添 2 「熱交換器現物調査リスト」参照）

その結果、実際の安全上・機能上の問題は無いものの、熱効率の観点から冷却水の水の流れの方向を並流から向流に見直す必要があると判断した熱交換器が 4 台あり、接続方向を切替えました。また、接続部の増し締めや機器図面等の是正が必要と判断されたものもありました。これらについては是正措置を行いました。



冷却水の流れ改善前



改善後

また、今回、汚れ・錆びが確認された熱交換器については、今後の重点管理項目としリストアップし、巡回点検時に異常がないかどうか健全性を確認していくこととします。

なお、破損した熱交換器と同じメーカーが制作した熱媒ボイラーエアーヒータ 2 台については特別に精密点検を行いましたが異常はありませんでした。

4.2 遮蔽フードからの漏洩に対する再発防止策

(1) 応急補修

真空加熱分離エリア外への漏洩の原因となった SUS 床を貫通している建屋主柱部分のコーリング未施工部分について応急補修を実施しました。真空発泡漏れ試験により補修部分から気泡の発生がないことを目視観察し、補修箇所の気密性が保たれていることを確認しました。

SUS 床壁際箇所のピンホール等微少欠陥についても、建屋主柱部分と同様に応急補修を実施しました。

(2) コーリングの再施工、溶接等

SUS 床の壁際仕舞いアングル部の恒久的な対策としては、一般の S U S 床平

面部と同様の溶接が最適と考えます。しかしながら、現状の遮蔽フード内は危険物取扱区域であるため、爆発、火災、漏洩、有毒ガス発生等の危険が伴う可能性があります。このため、溶接が困難な場所については、次善の方法としてコーティングを実施しました。


① 溶接の実施

遮蔽フード内での溶接が可能かどうかについて、ステンレス溶接を行う業者2社に調査を依頼して報告を受けました。その報告の中で懸念事項が指摘されていましたので、溶接会社に出向き、遮蔽フード内と同じ防護具を身に付けてステンレス溶接作業を実施し、作業が可能かどうかを確かめました。

その結果を踏まえて、PCB管理区域レベル2の4階真空加熱分離エリア（主柱含む）、分析待室及び受渡室エリア、1階のトラバーサ前室は、洗浄液・PCB等の危険物が無いので、応急補修したコーティングを剥がしてSUS床壁際仕舞アングル部の溶接を行いました。ただし、アングル上部と壁部を溶接すると、そのすぐ上部のSUSパネルコーティング及びバックアップ材が溶融して発火するおそれがあるため、溶接は床面のみとしています。



真空加熱エリア溶接作業
(主柱部の溶接)

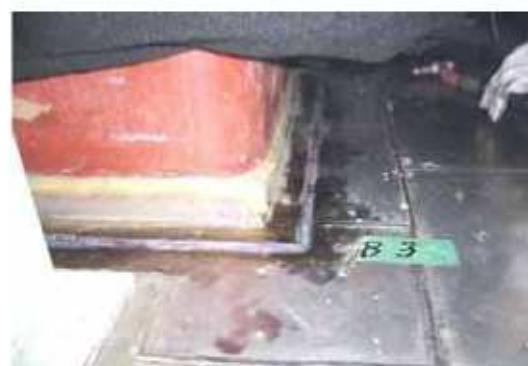

真空加熱エリア
(主柱部の溶接完了箇所)

しかし、コンデンサ解体エリア、攪拌洗浄エリア等のレベル3の各エリアの溶接は、下記の理由から溶接を行うことは出来ないと判断しました。

(1) 危険物の問題

洗浄油・PCB等の危険物が配管類に残存しており、危険物の全てを各エリアから搬出させることは困難である。豊田事業所においては、火気使用の安全基準を「豊田事業所火気取扱要領」定めており、溶接の火花の飛散防止のための防火板その他防護設備（防火シート等の養生）を設ける必要がある、また、解体装置、洗浄装置、オイルパン等の溶接作業における危険物・障害物が多い狭隘な場所での溶接作業となり、且つ、床に滲んでいる洗浄油（引火点102°C）の引火の危険性がある場所での作業となること。

(2) 作業環境上の問題

2月14日以降は、操業を停止しているがレベル3エリアは4月現在でもPCB

作業環境濃度は、防護服及び PCB 防護マスクなしの作業は認められない濃度レベルであること。

(3) 防護服の問題

SUS溶接作業を行うことにより、現状より作業環境は悪くなる恐れがあるので、防護服及び PCB 防護マスクを着用して溶接することとなるが、防護服は可燃性であり溶接作業は極めて危険であること。



防護服姿



防護服に遮光マスク溶接検証

(4) 溶接品質の問題

防護服及び PCB 防護マスクの上に耐火服・遮光マスクを身に付けた溶接作業となり、視界が遮られるため、溶接トーチ及び溶接棒の位置（距離感）がつかみづらく、溶接の出来栄えにかなりのムラが発生し、溶接品質が保てないこと。

（別添3 「SUS溶接作業の検証報告」参照）

② 遮蔽フードにおけるコーティング再施工等

溶接できない遮蔽フードの床面のすべてについて、これまで良好な状態にあった箇所を含め、より耐油性・耐久性に優れたメタクリレート系コーティング材による再施工を行いました。

コーティングの再施工に当たり耐油性、耐久性に優れたコーティング材料の検討を行いました。まず、コーティング材の対象を建築コーティング材だけでなく補修用材や機械設備用にまで広げて耐油性に優れた2材料を候補として選定しました。そして、当施設で独自に使用している洗浄溶剤（NSクリーン）に対する耐油性試験を行い、材料を決定して、再施工を行いました。

再施工においては、古いコーティング材の剥がし、下地処理、再コーティング、目視施工確認、検査業者による気密性確認のための真空発泡漏れ試験のすべての工程について、JESCO監督員の管理監督のもと確実な施工を行いました。

コーティング再施工部のうちアングルの床面側についてはコーティングの上からアルミテープを貼って溶剤等が付着しないように養生しています。



下部コーティングの上にアルミテープ貼り

なお、一部、機械設備が干渉するためにコーティングの再施工ができない箇所がありました。これについては、機械設備の脚部やオイルパン等をステンレス板で巻き込む形の囲い込みを新たに設けるなど個別の箇所ごとに適切な方法により対策を講じました。（別添4「遮蔽フード内コーティング困難箇所対応報告」参照）



ステンレス板で巻き込みコーティングの上にアルミテープ貼り

③ コーティングの状態の継続的な点検

コーティング箇所については、今後、定期的に異常が発生していないことを確認していきます。

なお、施設内に洗浄溶剤に浸したコーティングサンプルを常時保管し、経年変化を監視しており、この状態監視結果と毎月の真空発泡漏れ試験の結果に基づいてコーティングの定期点検の頻度、方法を定めることとしています。

コーティング施工箇所は、当面半年間は毎月コーティング 10m 每に設けた監視定点の健全性を確認していきます。その間に不具合箇所の発生がなければ、次の半年間は2ヶ月に1度の点検とします。なお、その間にコーティング施工箇所で不具合箇所の発生を確認した場合は、直ちに点検してコーティングの健全性を確認します。

4.3 その他の流出防止機能の点検と必要な対応

遮蔽フードからの冷却水漏洩のトラブルを発生させたことから、施設内の流出防止機能（オイルパン、防油堤、流出防止堤及び漏洩検知器）の健全性の確認を行いました。

① オイルパン

当施設内には PCB 廃棄物処理過程で、万一油漏れが発生した場合、床への漏洩を防止するため機器類の下に鋼製のオイルパン（油受け皿）119 基を設置しています。これらの点検調査を行った結果、割れや孔はありませんでした。しかしながら、床から離して設置しているオイルパンは極少量の油を受けるために受け皿も浅く作製されていることから、一部波打ちが大きくなっているものがありましたので是正しました。（別添5 「オイルパン点検リスト」 参照）



オイルパン（床に直接設置）



オイルパン（床から離して設置）

② 防油堤

施設内には消防法に規定された防油堤が 21 箇所あります。これらについて点検調査を行い、最大タンクが破損した場合の容量に対し、実測値が十分満足していることを確認しました。なお、流出防止機能上の問題はありませんが、表面塗装の傷・剥がれ・クラックが多少確認されましたので、補修を実施しました。

（別添6 「防油堤点検リスト」 参照）



防油堤



表面塗装の補修

なお、防油堤は、PCB 油等の流出防止のために有効な設備であることから、安全面での信頼性の向上を図る観点から、以下の追加対策を実施します。

防油堤設置箇所	点検結果の評価から実施する対策
受入抜油室	全量漏洩が発生しても防油堤内に納まるが、発見が遅れた場合のリスクを想定し、漏洩検知器(1箇所)を設置する。
受入保管エリア	流出防止機能を高めるため、立体自動倉庫基礎のコーティング処理を行う。
SD 供給室A	SD 漏洩が発生し、発見が遅れた場合のリスクを想定し、漏洩検知器(1箇所)を設置する。
SD 供給室B	SD 漏洩が発生し、発見が遅れた場合のリスクを想定し、漏洩検知器(1箇所)を設置する。
鉱物油槽エリア	大容量($20m^3$)タンクが10台設置されており、また該当エリアも広いため、予想外の漏洩リスク対応を想定し、漏洩検知器(2箇所)を設置する。 防油堤容積の多くするため、パイプシャフト入口部の防油堤高さを変更する。
SD 受槽エリア	SD 漏洩が発生し、発見が遅れた場合のリスクを想定し、漏洩検知器(1箇所)を設置する。

③ 流出防止堤

当施設内でPCB油等を取り扱うエリアについては、各エリアを区画する各部屋の壁の下に流出防止堤を設けて、PCB油等の施設内から屋外への流出防止機能を持たせています。これらについて点検調査を行いました。また、床面を貫通する配管・ダクト・ケーブルについても調査しました。このエリアは浸透防止のためにエポキシ樹脂塗り床としていますが、表面塗装の傷・剥がれ・クラックが多少確認されましたので、補修を行いました。(別添7「流出防止堤点検リスト」)



流出防止堤の点検状況



点検結果のマーキング

また、地下タンク用油ポンプ室の扉下に流出防止堤を追加します。

④ 漏洩検知器

当施設では、遮蔽フード内、PCB油の漏洩の可能性がある防油堤内及び防油堤がないエリアではPCB油を取り扱う装置のオイルパン内に漏洩検知器を設置しています。漏洩検知器は、フロート式（19基）（浮子が油によって浮き上がることによって検知する方式）と静電容量式（14基）（床面と検知器の間に液体が入り込むことによって導電性が変化することを検知する方式）があります。

フロート式については、フロートの上下移動がスムーズであるか、どの程度、上に浮き上がった時に中央制御室に定められた警報が出るかを確認しました。

静電容量式については、床面と検知器の間にスポットで洗浄液を流し込み、どの程度の量で感知し、中央制御室に定められた警報が出るかを確認しました。

この結果、静電容量式検知器の検知高さについては、この方式の検知器が床上の液体を検知するものであるため、集液槽の中に設置されていれば床上に油が溜まらないうちに検知しますが、集液槽のない箇所ではより早く検知するために検知高さを誤作動が起きないぎりぎりの高さに調整しました。

（別添8「漏洩検知器点検リスト」参照）



フロート式漏洩検知器



静電容量式漏洩検知器

なお、施設内で油や冷却水等の漏洩が発生した場合を想定して以下の観点から施設全体を再点検しました。

- ①PCB油が特定の装置で漏洩した場合、早期に発見する監視機能はあるか。
- ②油類が大量に漏洩した場合、他のエリアにまで流出する前に日常点検等で発見することが出来るか。
- ③水（冷却水を含む。）が大量に漏洩した場合、想定外のエリアにまで流出する前に発見することが出来るか。

その結果、漏洩検知器を防油堤内に6箇所（前述の「②防油堤」の追加対策に記載）及び防油堤以外の場所で17箇所設置することを検討しています。



設置を検討中の漏洩検知器



設置している事例（類似品）

4.4 検査・点検の方法等の改善

遮蔽フードからの漏洩の直接的な原因はコーティングの未施工ですが、それを見逃したという工事施工管理上の基本的な問題があります。このため、工事施工管理におけるJESCOの体制と危機管理が不足及び危機意識の不足について下記の改善を実施しています。

(1) 適切な工事施工管理

- ・ JESCO 監督員は、工事着手前、施工中、事前検査ごとにその状況を把握し、的確な指示を行っています。また、監督記録を整備し上司に適宜報告しています。
- ・ JESCO 検査員は、完了検査において確実な施工が実施されているか、発注仕様書で示した機能や能力を満たしているかを確認しています。
- ・ 上司は、JESCO 監督員・検査員が適切・確実に対応しているか常に把握し、監督員・検査員を管理するとともに指導助言を行っています。

(2) 工事施工管理体制

- ・ 施工業者等への任せきりになることが生じないよう、工事毎にJESCOによる確実な工事施工管理体制を明確にし、施設内に掲示して実施しています。
- ・ 工事施工管理体制の構築に当たっては、個々の構成員の役割・責任を明確化しています。
- ・ 事業所の運転管理部門及び安全対策部門について適切な工事施工管理体制のために増員を検討しています。

(3) 教育


- ・ 事業所の危機意識の不足を改善し、管理能力の継続的向上を図るため、危機

管理などに関する計画的・体系的な教育の実施、業務指示方法の改善と徹底、当社による施設・業務の適切な把握状況を定期的に評価し、改善を図ります。

〔参考〕安全対策検討委員会

豊田 PCB 廃棄物処理施設において、平成 18 年 12 月の施設外への上水流出に引き続き、平成 19 年 1 月に本件トラブル（熱交換器の冷却水漏れ）が発生したことから、これらのトラブルの原因究明や再発防止措置、施設全体の安全性の確認等について社として責任をもって対応するため、本社、事業所が一体となって検討する体制として、豊田 PCB 廃棄物処理施設安全対策検討委員会(以下「安全対策検討委員会」という)を設置しました。安全対策検討委員会は、本社事業部長及び豊田事業所長を委員長とし、運転技術課長、安全・技術開発課長、上席調査役（運転技術課担当）、環境安全監査室長、副所長、総務課長、運転管理課長、安全対策室長等の委員から構成されています。

なお、安全対策検討委員会は、別途事業所に設置される「トラブル対策本部」において実施される対策実施の進捗の報告を受け、必要な検討を行い、再発防止措置及び施設全体の安全性の確認を図ります。

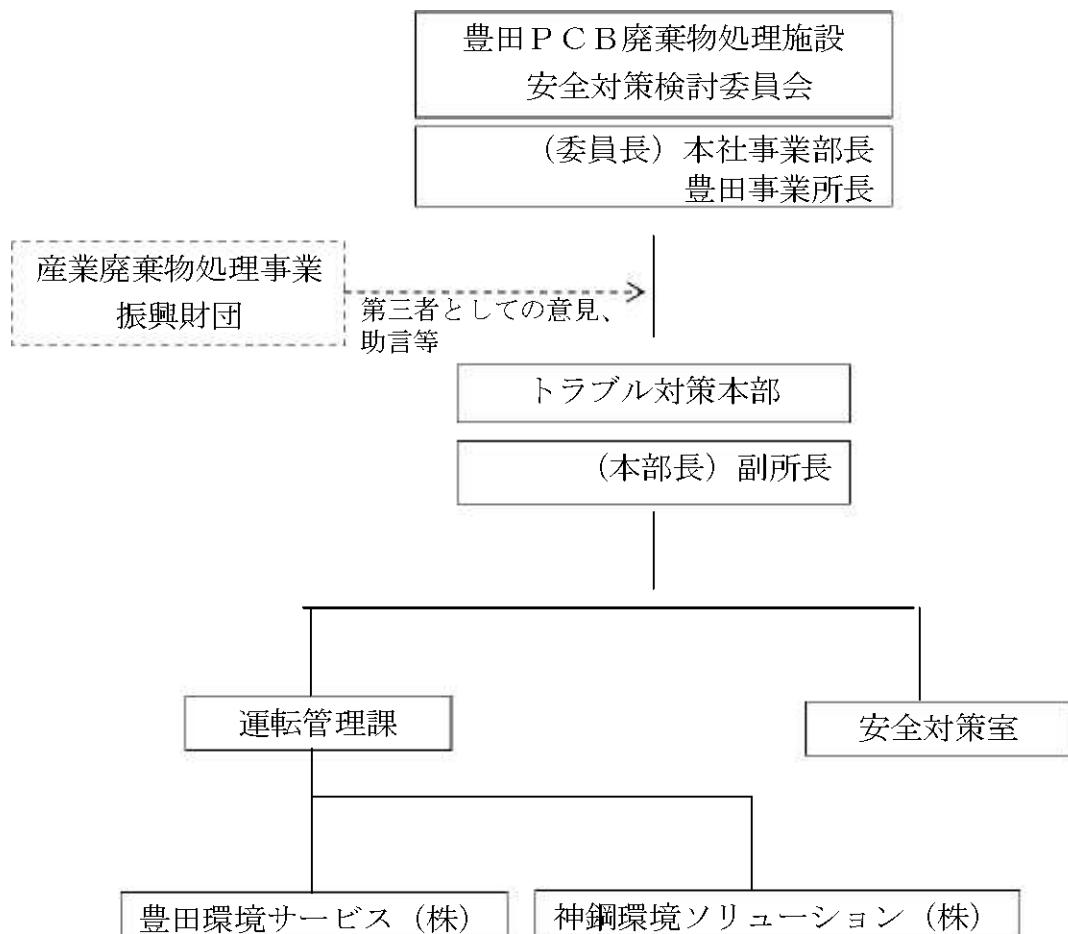


豊田 P C B 廃棄物処理施設の設備改良工事中の不具合について

日 時	平成 19 年 5 月 13 日（日）14 時 50 分頃
概 要	4 階真空加熱分離エリアにおいて設備改良工事中の真空加熱炉（A 号炉）の冷却用熱交換器への冷却水配管の継ぎ手から漏水。
内 容	<p>1 月 14 日に C 号炉の熱交換器の銅チューブが破損して冷却水が漏れた対策工事として、全ての真空加熱炉の熱交換器（8 基）を取り替え、更に安全性向上のための作業（冷却水用の電動バルブの制御方法の変更）を行い、操作試験をしていたところ、工事中の配管の継ぎ手から冷却水が漏れた。</p> <p>漏れた冷却水は、全量室内のステンレス床の上にとどまり、全て回収（180 リットル）した。</p>
影 韻	<p>冷却水の処理施設外への流出、施設からの排気の異常のいずれもなく、周辺環境への影響はなし。</p> <p>作業環境 P C B 濃度は最大 $1.43 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (労働安全衛生法に基づく作業環境基準 : $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$)</p>
原 因	冷却水の元バルブを閉止していたので、その後段の電動バルブを開いても冷却水は流れないと考えていたが、元バルブと電動バルブの間に真空加熱オイルスクラバ用の熱交換器への配管が接続しており、電動バルブが開いたことによりオイルスクラバ熱交換器への配管から冷却水が逆流して工事中の配管継ぎ手部で漏水した。
対 策	今後この系統のバルブの閉止を行う時には真空加熱炉熱交換器系統のバルブとオイルスクラバ熱交換器系統の全てのバルブを閉止したことを確認した上で開放点検や改造工事を行う。
備 考	16:40 頃 豊田市環境部環境保全課に一報 17:30 頃 豊田市環境部環境保全課の立入確認

5月13日(日)発生した真空加熱炉A号機 冷却水(QW)漏れ概略図

JESCO豊田事業所

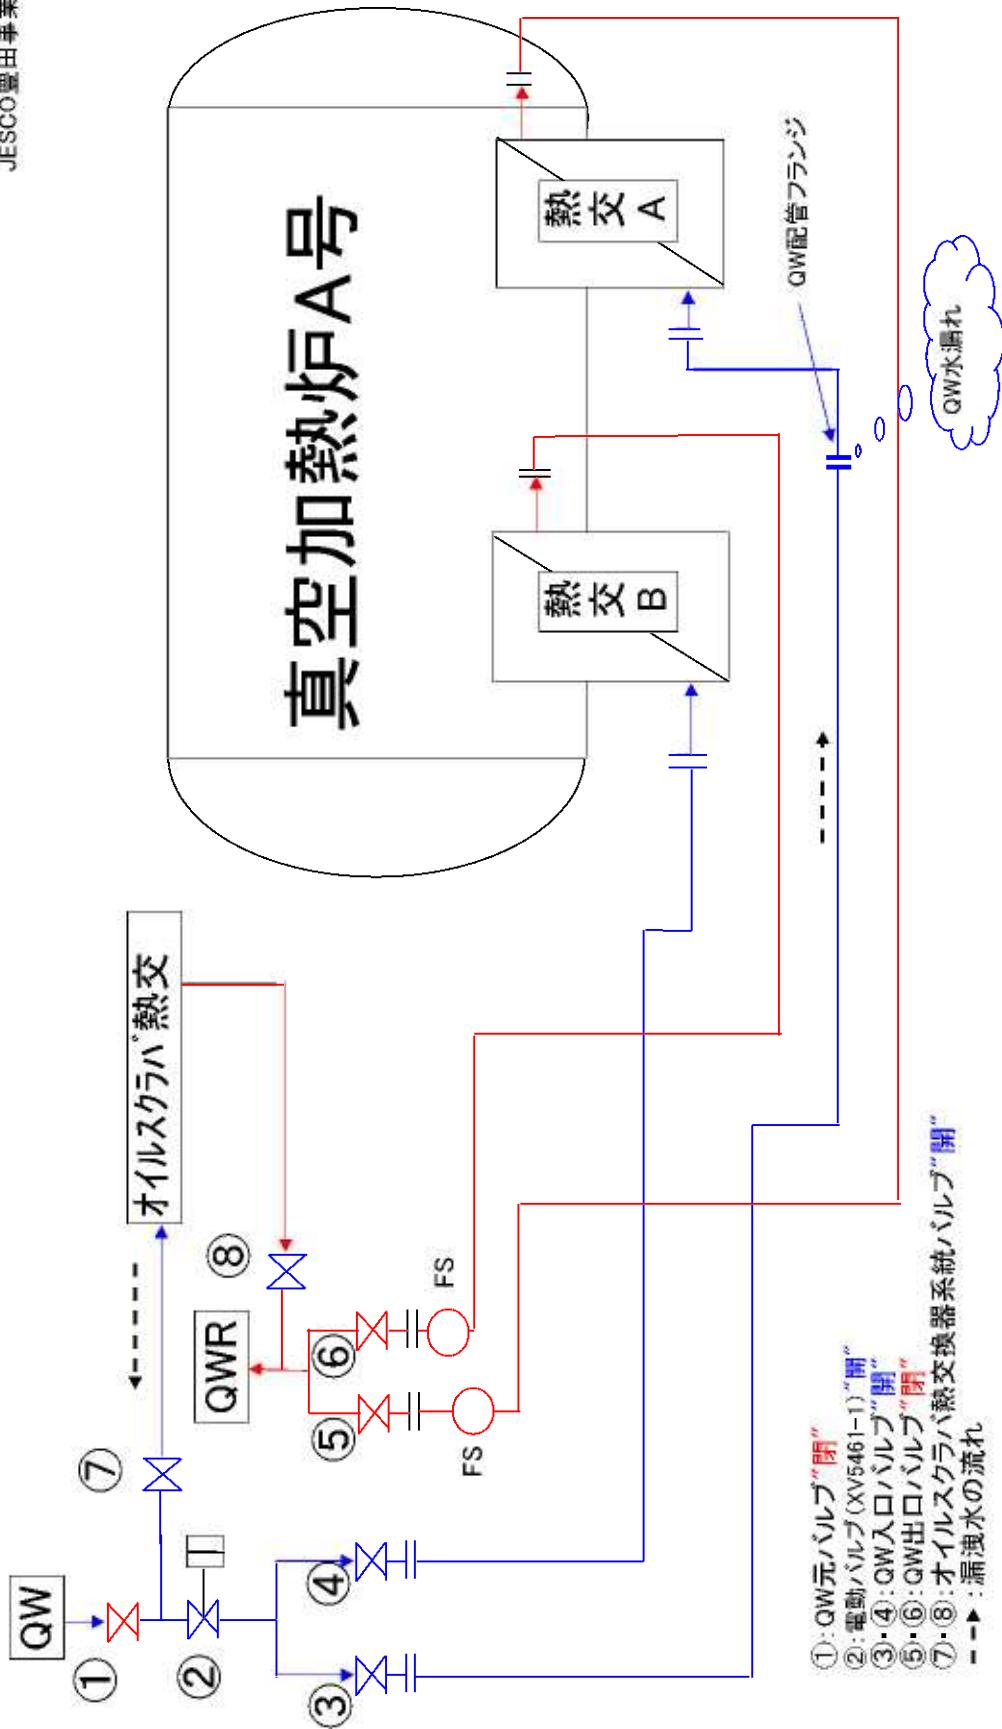

SUS溶接(TIG溶接)作業の検証報告

JESCO豊田事業所

1. 目的

遮蔽フード(レベル3)エリアで、保護服等を装着してSUS床のTIG溶接作業をする場合の安全性
作業性、溶接できばえ等々の確認を目的として、溶接調査会社の工場に出向いた。

2. 内容


1) TIG溶接機材



200V仕様TIG溶接機



不活性ガス(アルゴンガス)

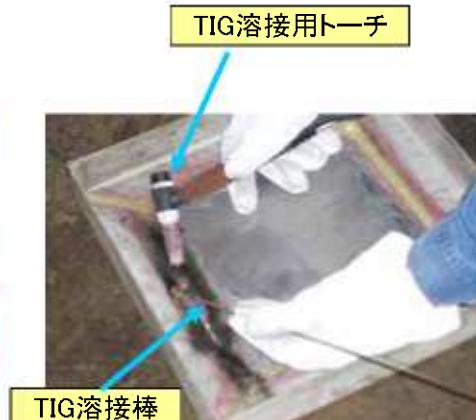

TIG溶接用トーチと溶接棒

2) TIG溶接作業服装と溶接作業(当所ではレベル2エリア該当)

* 簡易の活性炭マスクを着用し、溶接用遮光マスクをして行うが、安全性、作業性、溶接できばえについて特に問題なく作業はできる。(作業者にヒアリングしたが、通常と遜色なくできる)



通常の溶接服装(遮光面、皮手袋)



遮光マスクを装着した状態



溶接姿勢

3) レベル3対応保護服等装着による溶接作業



①保護服と面体マスク・インナーハンドル装着



②ヘルメットとアウターハンドル装着



③ヘルメットの上に遮光マスク装着



④遮光マスクを上げた状態



⑤保護服等着用での溶接姿勢



⑥保護服等着用での横体姿勢
アウター手袋の上に溶接用皮手袋は着用できない。

* 溶接作業者の意見

- ・溶接はできるが、トーチ及び溶接棒の位置が大変見づらいく溶接が安定しない。(溶接の信頼性がない)
- ・息苦しく、暑いので面体マスクがくもる。(頻繁に面体マスクの清掃が必要)
- ・保護具を着用しての長時間の溶接作業はできない。

4) 保護服の防炎性

- ・溶接した後に触れると生地が溶け出し穴あきが発生する。
- ・火が着くと生地が溶けるように炎を上げて燃える。(数秒で広がって燃える)
- ・溶けた生地が作業服に付着すると高温のため火傷を負う。



保護服の穴あき



保護服に着火



保護服の燃焼

5) TIG溶接のできばえについて

①溶接方法比較

- ・母材溶かし込み方法



- ・母材を溶かすため電流値大となる
- ・母材を溶かすため溶接部材に穴あきの恐れ有る。
- ・溶接できばえにムラが出やすい。
- ・溶接時間が長い(溶接棒使用時の約2倍)

- ・溶接棒溶かし込み方法



- ・脚長を3~4mmで電流値も小
- ・溶接棒を溶かすため溶接部材に穴あきの恐れは無い。
- ・溶接できばえにムラは出にくい。
- ・溶接時間が短い。

②隙間に入り込んだコーティング剤の影響



- ・底板隙間からコーティング剤が燃え煙りが出る。
- ・コーティング剤の燃えた後ヤニの様な物が出た。
(隙間に入っているコーティング剤は燃えて煤となるが溶接時の不活性ガス噴き出しで飛んでしまう)

3. 考 察


- 1) 今回のメタクリート系接着剤(現在コーティング剤として使用)は溶接時に燃えるのでできるだけ除去が必要。
- 2) 隙間のコーティング剤が多少燃えても不活性ガスが噴き出している為、直ぐ消え、溶接には影響しない。
- 3) 保護服等装着しての溶接作業は、溶接トーチ及び溶接棒の位置(距離感)が見えづらい為、溶接のでき
ばえにかなりのムラが出て、溶接品質が保てない。
(面体マスクを着用した上に遮光マスクをしての作業では、品質保証できる溶接はできない。)
- 4) 保護服は少しの熱で穴が空く。万一発火すると数秒で燃え上がるため火気の危険度(火傷・火災)が高い。
(レベル3エリアで溶接を行う場合でも、綿製の作業服(燃え難い)を着用する必要がある。)
- 5) 溶接方法は2種類あるが、SUS床材厚さ3.0mmと薄いことから、溶接時間も短い「溶接棒溶かし込み」方法が
良い。

以 上

遮蔽フード内コーティング困難箇所対応報告

1. 当初のコーティング施工困難箇所数 37箇所
2. 機器・ダクト等の取除きによるコーティング箇所数 13箇所
3. SUS板での囲い込みコーティング箇所数 24箇所

コーティング施工困難箇所の施工方法

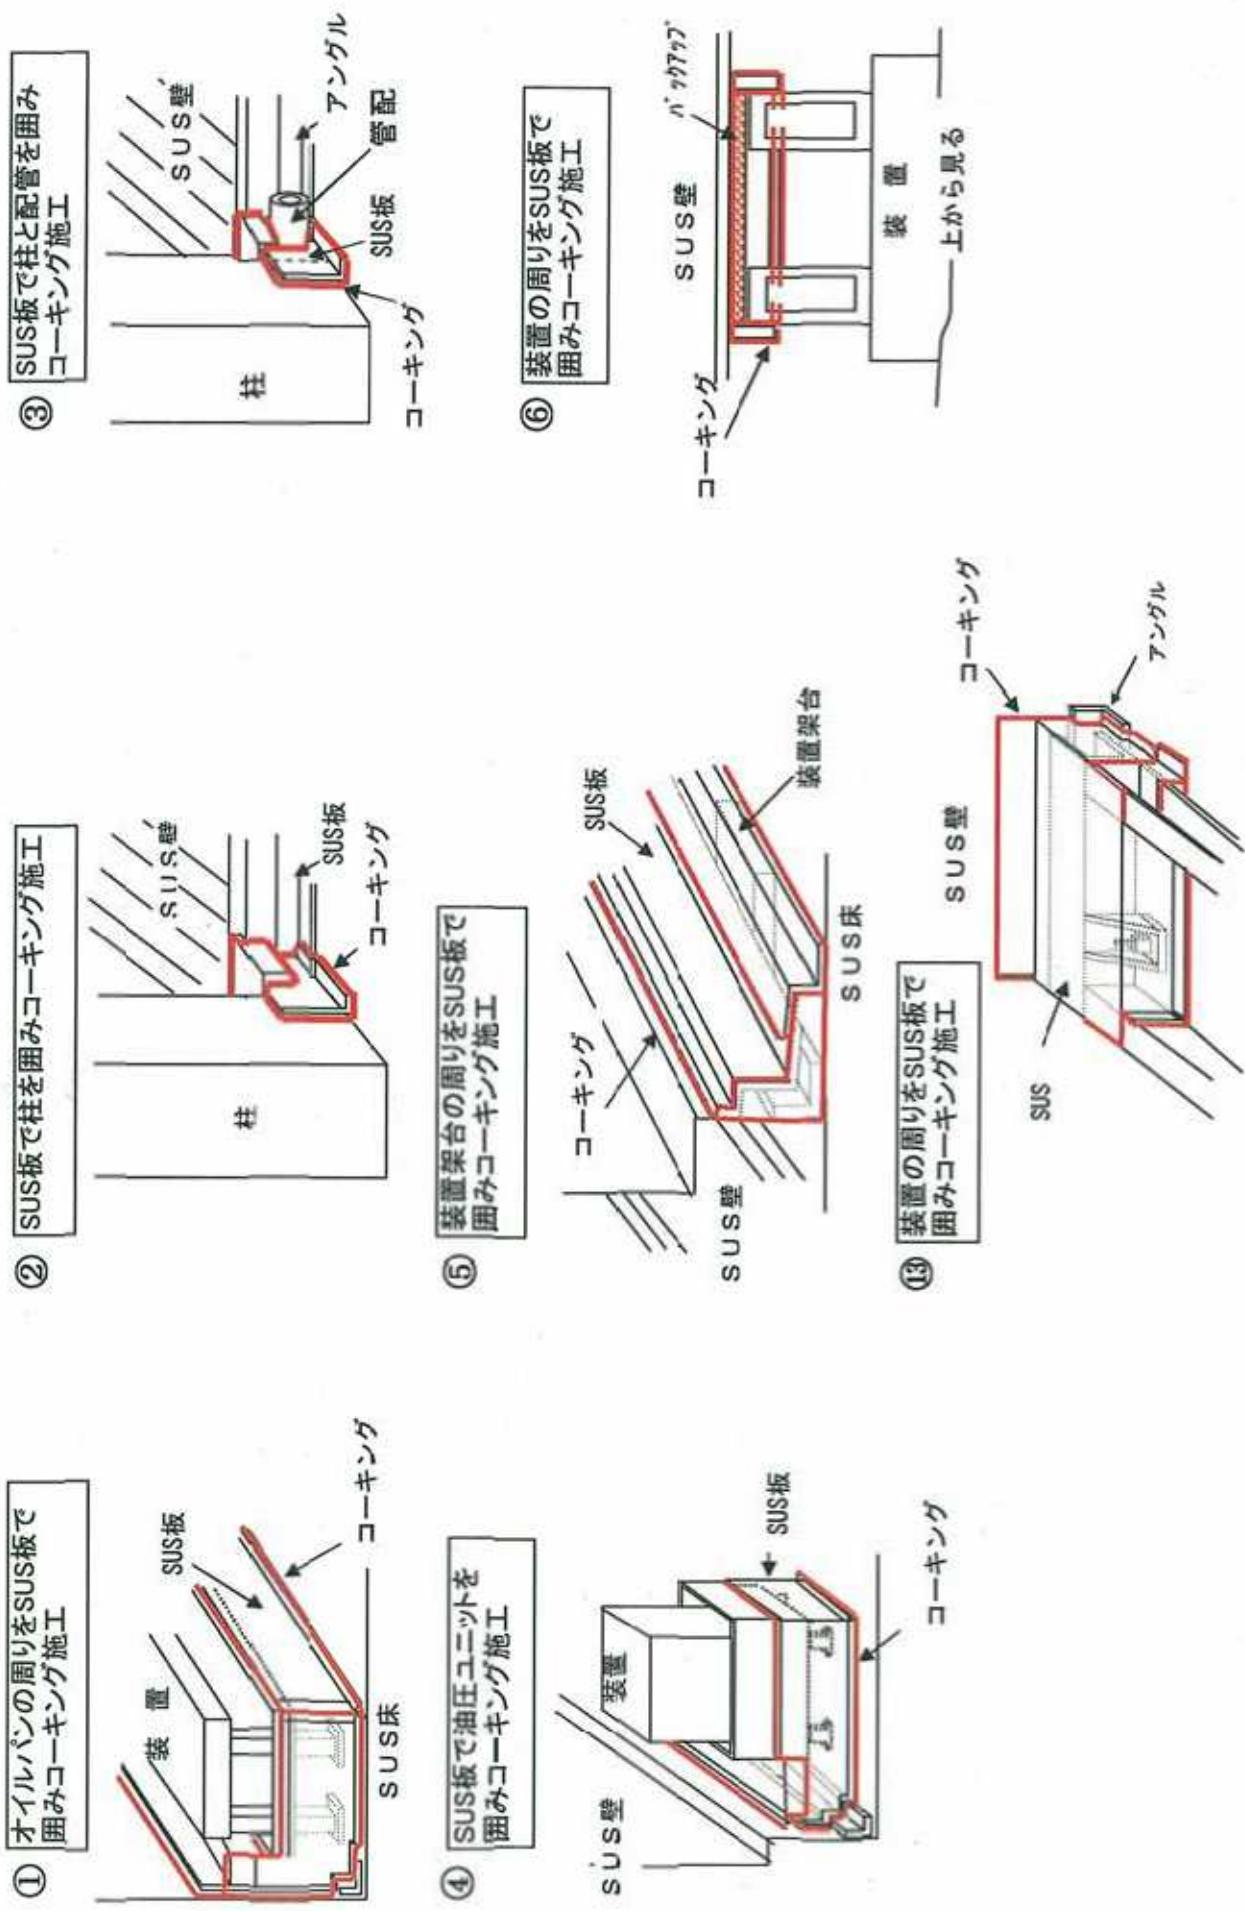

コーリング施工困難箇所対応


コンデンサエリア

JESCO豊田事業所

2007年3月27日改正
2007年3月5日改正


箇所No	障害物	コーリングできない理由	対策	施工方法	完了
A	抜油装置	装置が設置しており、手が入らず、作業できない、	オイルパンの周りをSUS板で囲み、 コーリングを終しました。	①	4月19日 ◎
B	油圧ユニット	装置が設置しており、手が入らず、作業できない、	SUS板でユニットを囲みコーリングを 終しました。	④	4月16日 ◎
C	回転台	装置が設置しており、手が入らず、作業できない、	SUS板で装置を囲みコーリングを終了 しました。	⑥	4月16日 ◎
D	油圧ユニット	装置が設置しており、手が入らず、作業できない、	狭い箇所だったが、従来どおりの コーリングを施工しました。	-	3月1日 ◎
E1	電子挿入装置両側	装置が設置しており、手が入らず、作業できない、	オイルパンの周りをSUS板で囲み、 コーリングを終しました。	①	4月16日 ◎
E2	電子取り出し解体装置	集液パンがあり、手が入らず、作業できない、	オイルパンの周りをSUS板で囲み、 コーリングを終しました。	①	4月16日 ◎
E3	電子浸漬洗浄装置	装置が設置しており、手が入らず、作業できない、	オイルパンの周りをSUS板で囲み、 コーリングを終しました。	①	4月16日 ◎

コンデンサ解体エリアのコーリング困難箇所は、すべて対策を施し作業完了しました。

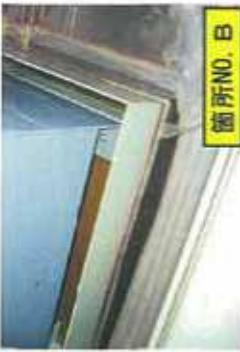


2007年5月7日

- 通路
- コーキング箇所
- コーキング困難箇所

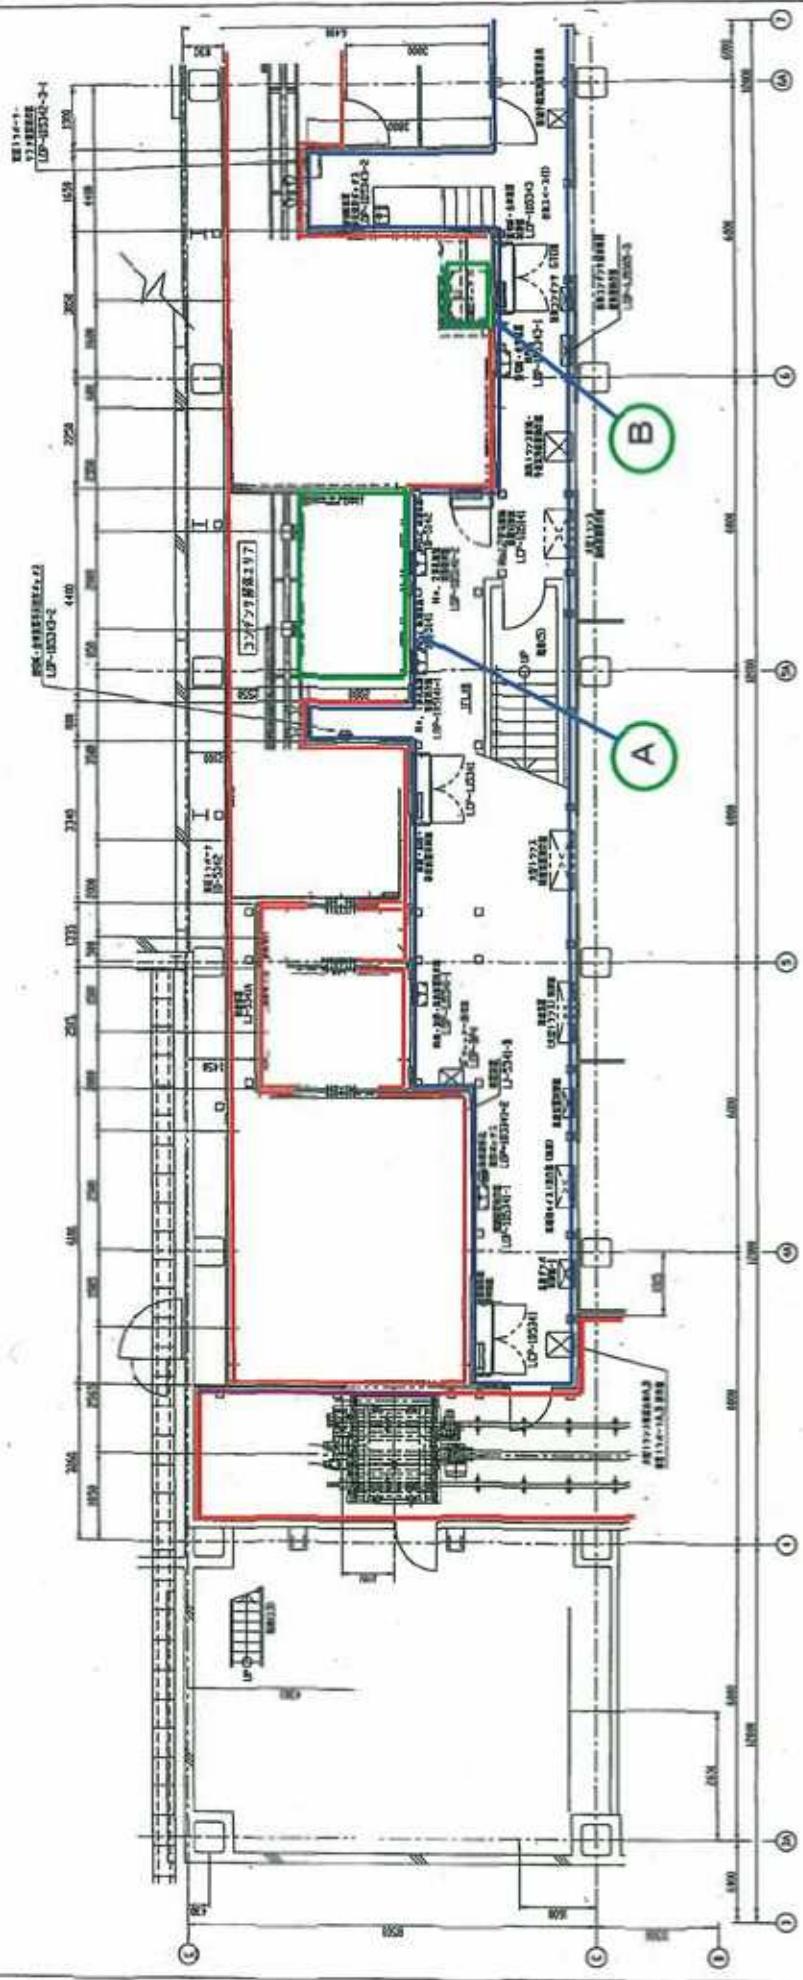

コンデンサ解体エリア（1）

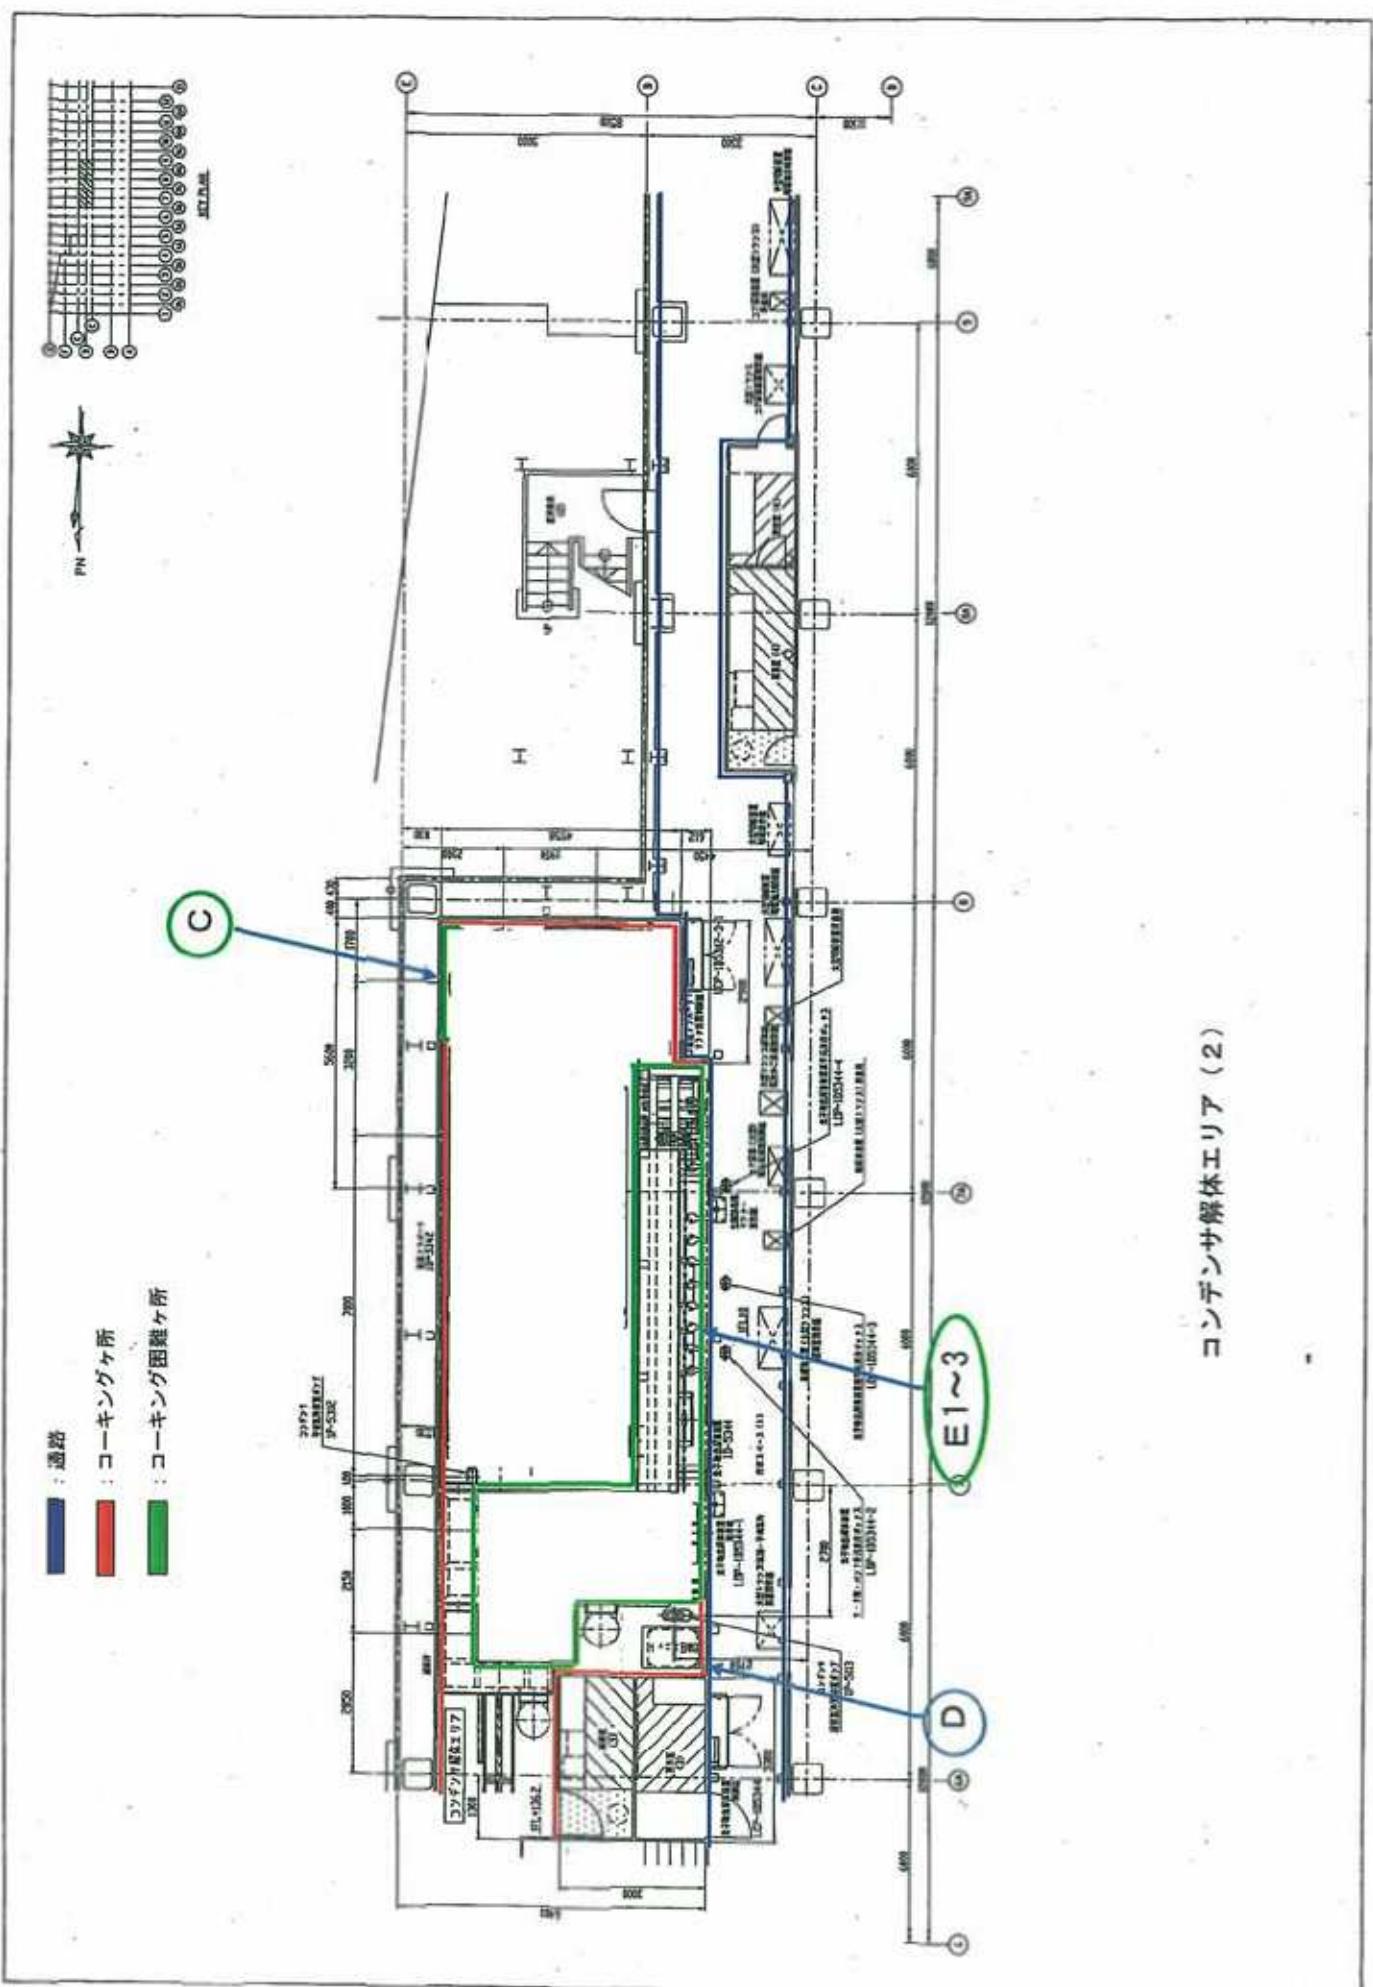

コンデンサ解体エリア (2)

コーティング施工困難箇所対応 大型・車載トランスエリア

2007年2月21日作成
2007年3月5日改正

JESCO豊田事業所

2007年3月27日改正
2007年5月7日改正

箇所No	障害物	コーティングできない理由	対策	施工方法	完了
A	中継端子盤	中継端子盤があり、移動不可能（密接がしてある）	装置の足回りにコーティング コーティングを施工しました。	—	2月28日 ○
B	特殊コンデンサ解体装置	西面のSUS床、人が入れず、作業できない 配管、溶接しているダクトなどがある	狭い箇所だったが、従来通りの コーティングを施工しました。	—	3月8日 ○
C	仮置き台	装置が設置してあり、手が入らず、作業できない	狭い箇所だったが、従来どおりの コーティングを施工しました。	—	2月28日 ○
D	集塵装置	装置が設置してあり、手が入らず、作業できない	装置を移動させて、従来どおりの コーティングを施工しました。	—	3月10日 ○

大型・車載トランス解体エリアのコーティング困難箇所は、すべて対策を施し作業完了しました。



集塵装置移動




アルミア'貼付施工後




アルミア'貼付施工


2007年5月7日

■：通路
■：コーリングヶ所

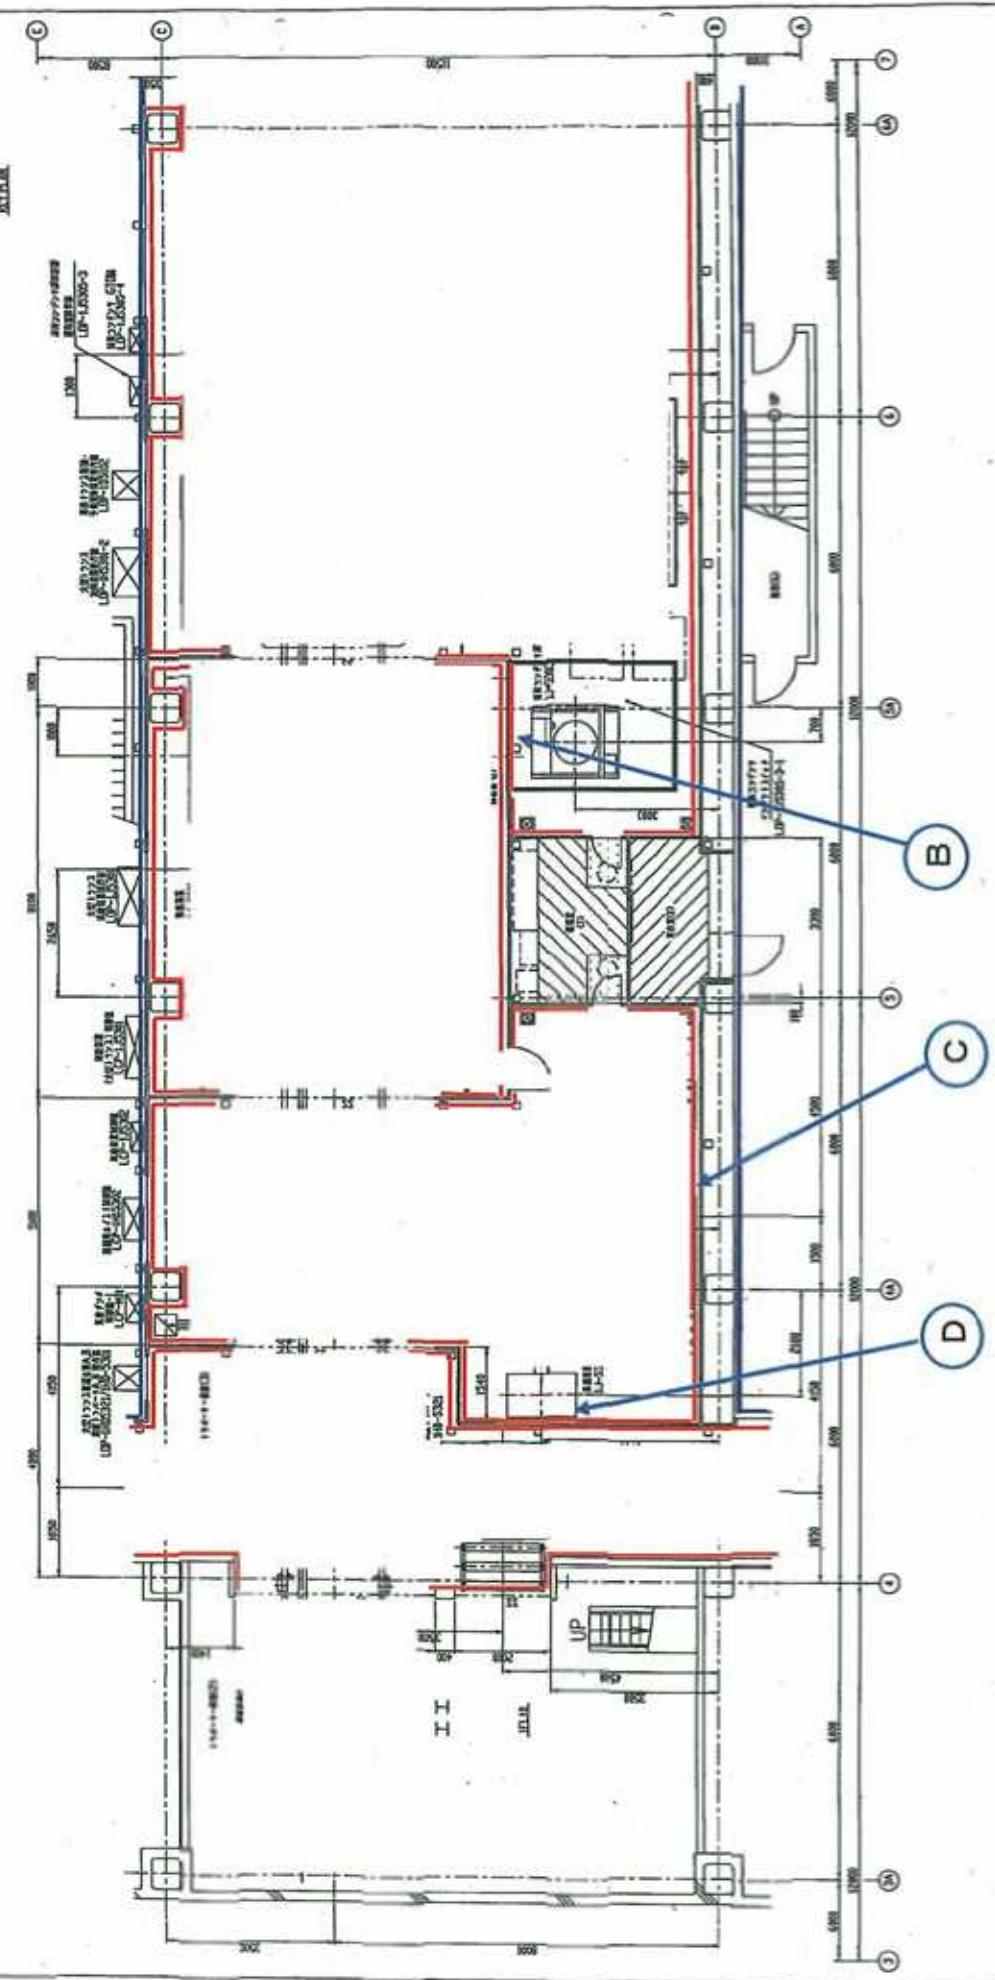

大型・車載トランクス解体エリア（1）

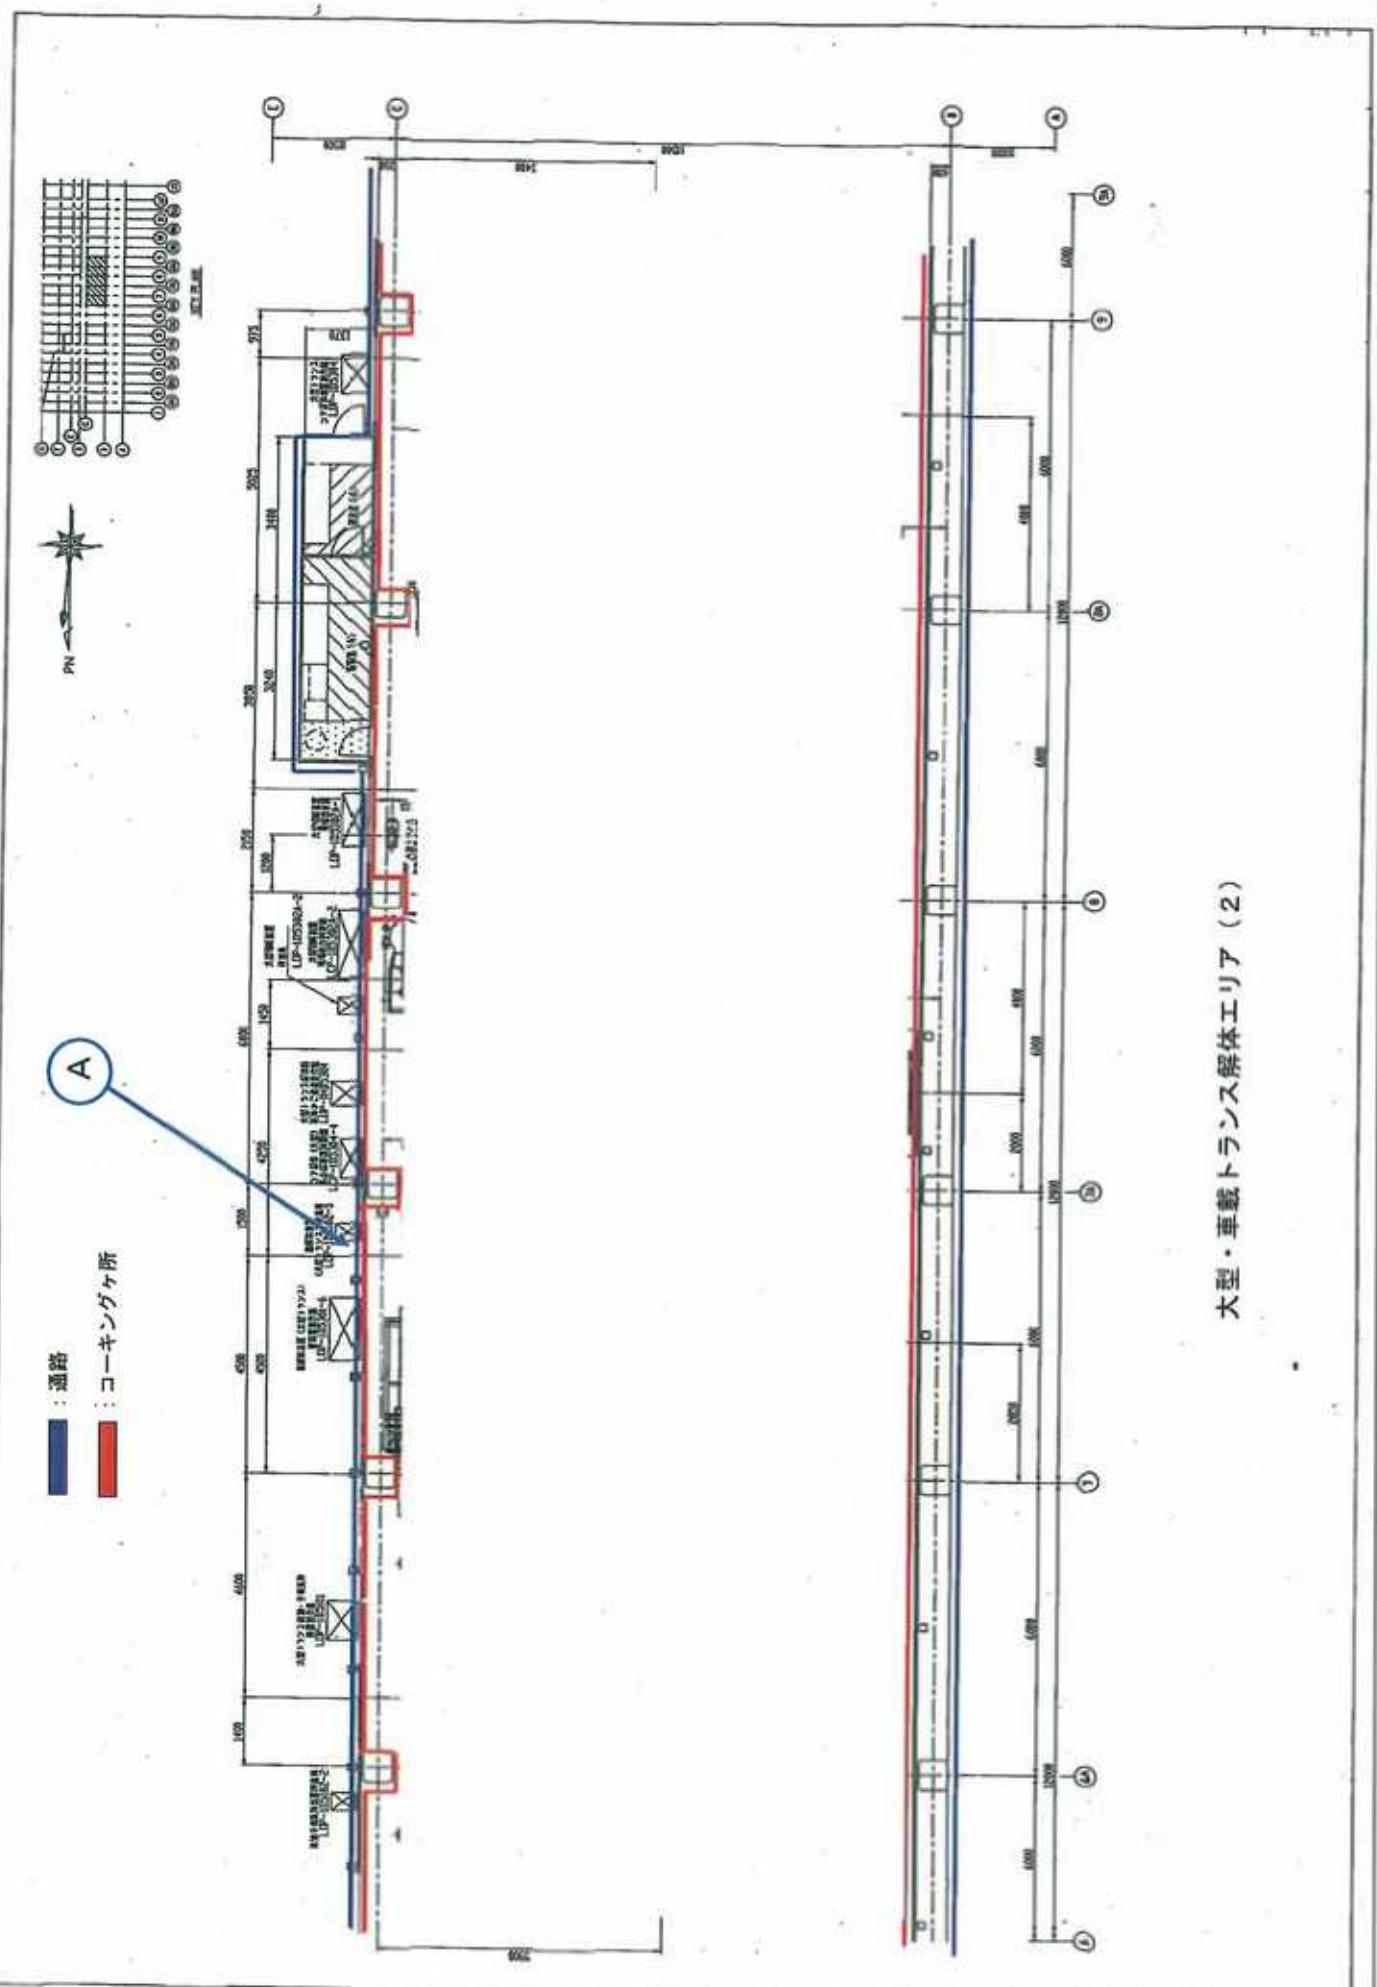

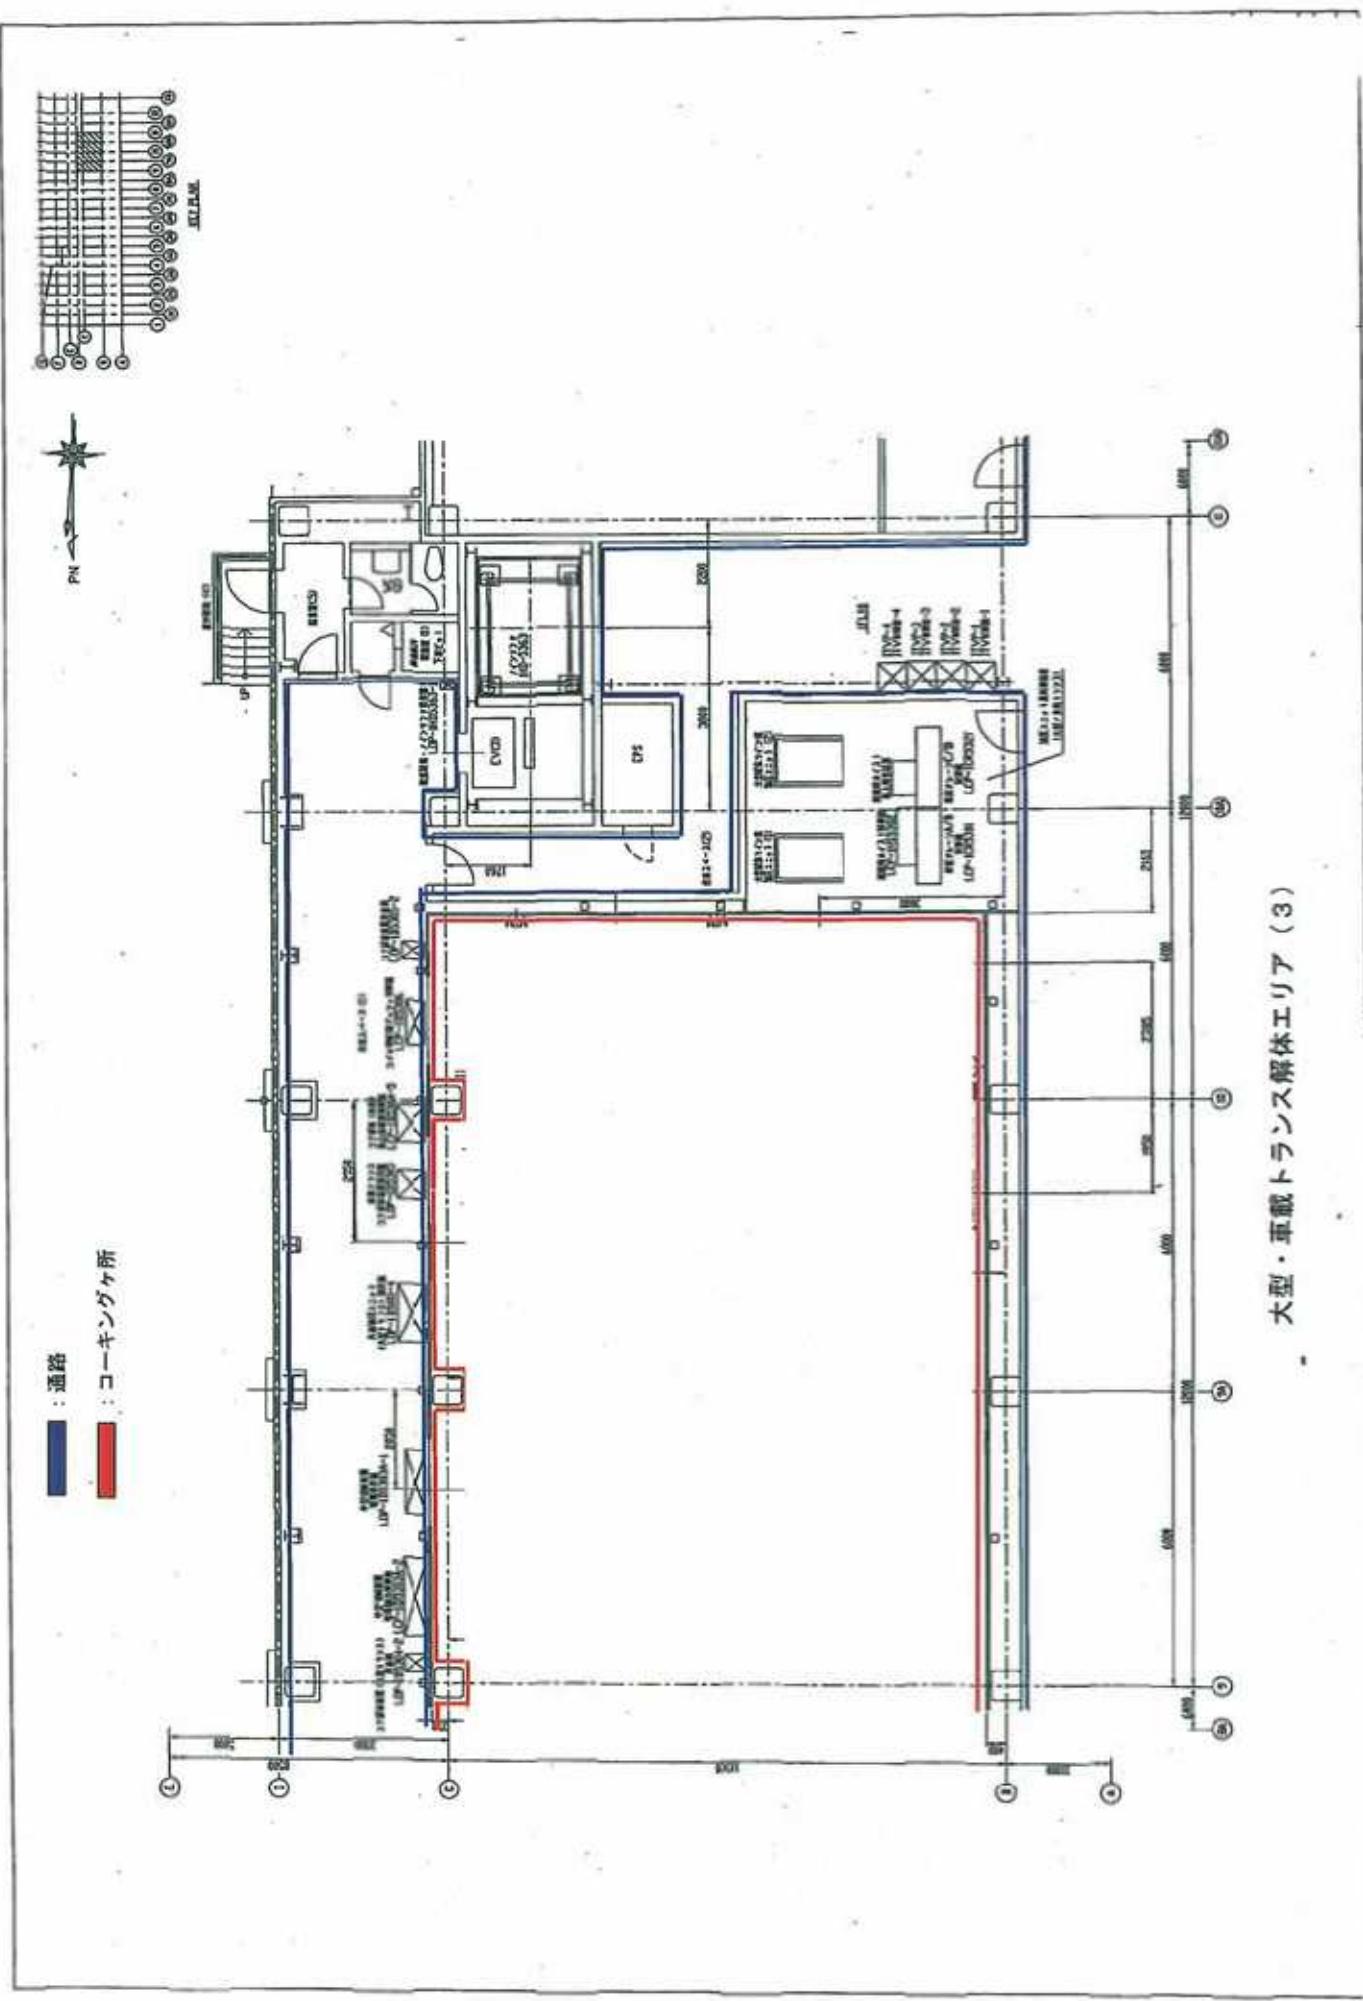

コーティング施工困難箇所対応 小型トランスエリア

JESCO豊田事業所

2007年3月27日改正

2007年5月7日改正

箇所No.	障害物	コーティングできない理由	対策	施工方法	完了
A1, A2	開梱室コンベアの柱	装置の柱が設置してあり、手が入らず、作業できない	狭い箇所だったが、従来どおりのコーティングを施工しました。	一 ④	2月24日 ◎
B	穿孔装置	装置が設置してあり、手が入らず、作業できない	リフトを上げることで、従来どおりのコーティングを施工しました。	一 ④	2月24日 ◎
C1～C5	抜油装置 5台	装置が設置してあり、手が入らず、作業できない	オイルパンの周りをSUS板で囲み、コーティング施工を終了しました。	一 ①	4月11日 ◎
D	No.6 抽油装置	装置が設置してあり、手が入らず、作業できない	作業性を考慮しコロコロンを外してオイルパンの周りをSUS板で囲み、コーティングを終了しました。	一 ①	4月11日 ◎
E	油圧ユニット	装置が設置してあり、手が入らず、作業できない	SUS板で油圧ユニットを囲みコーティング終了しました。	一 ④	4月10日 ◎
F	解体前洗浄装置 配管、バルブ	装置が設置してあり、手が入らず、作業できないバルブ、配管がある	狭い箇所だったが、従来どおりのコーティングを施工しました。	一 ④	3月1日 ◎
G1, G2	グローブボックス 用作業台	装置が設置してあり、手が入らず、作業できない	装置の周りをSUS板で囲みコーティングを終了しました。	一 ⑤	4月12日 ◎
H	小型切断装置	装置が設置してあり、手が入らず、作業できない	SUS板で装置を囲みコーティングを終了しました。	一 ⑬	4月10日 ◎

小型トランス解体エリアのコーティング困難箇所は、すべて対策を施し作業完了しました。




2007年4月17日現在


：通路側


：コーニング困難箇所

：コーニング困難箇所

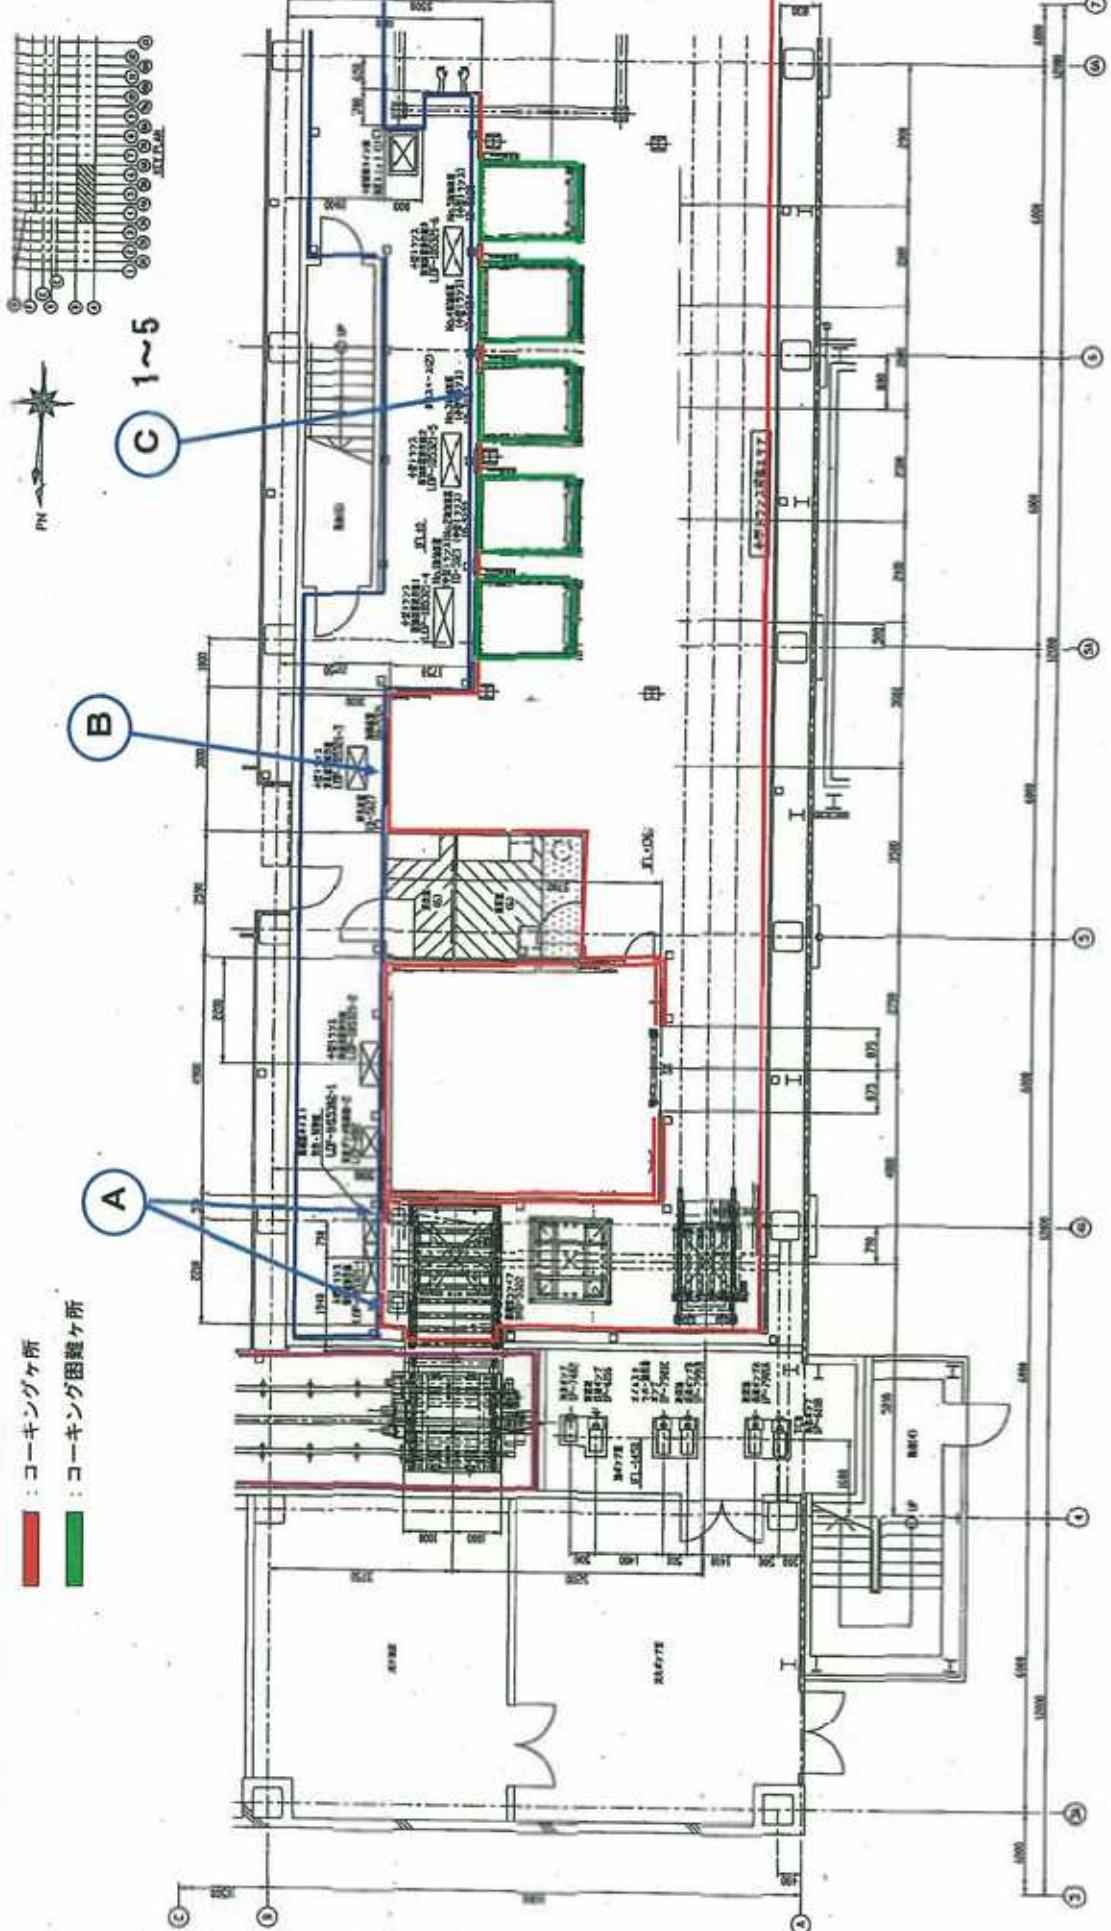

小型トランク解体エリア（1）

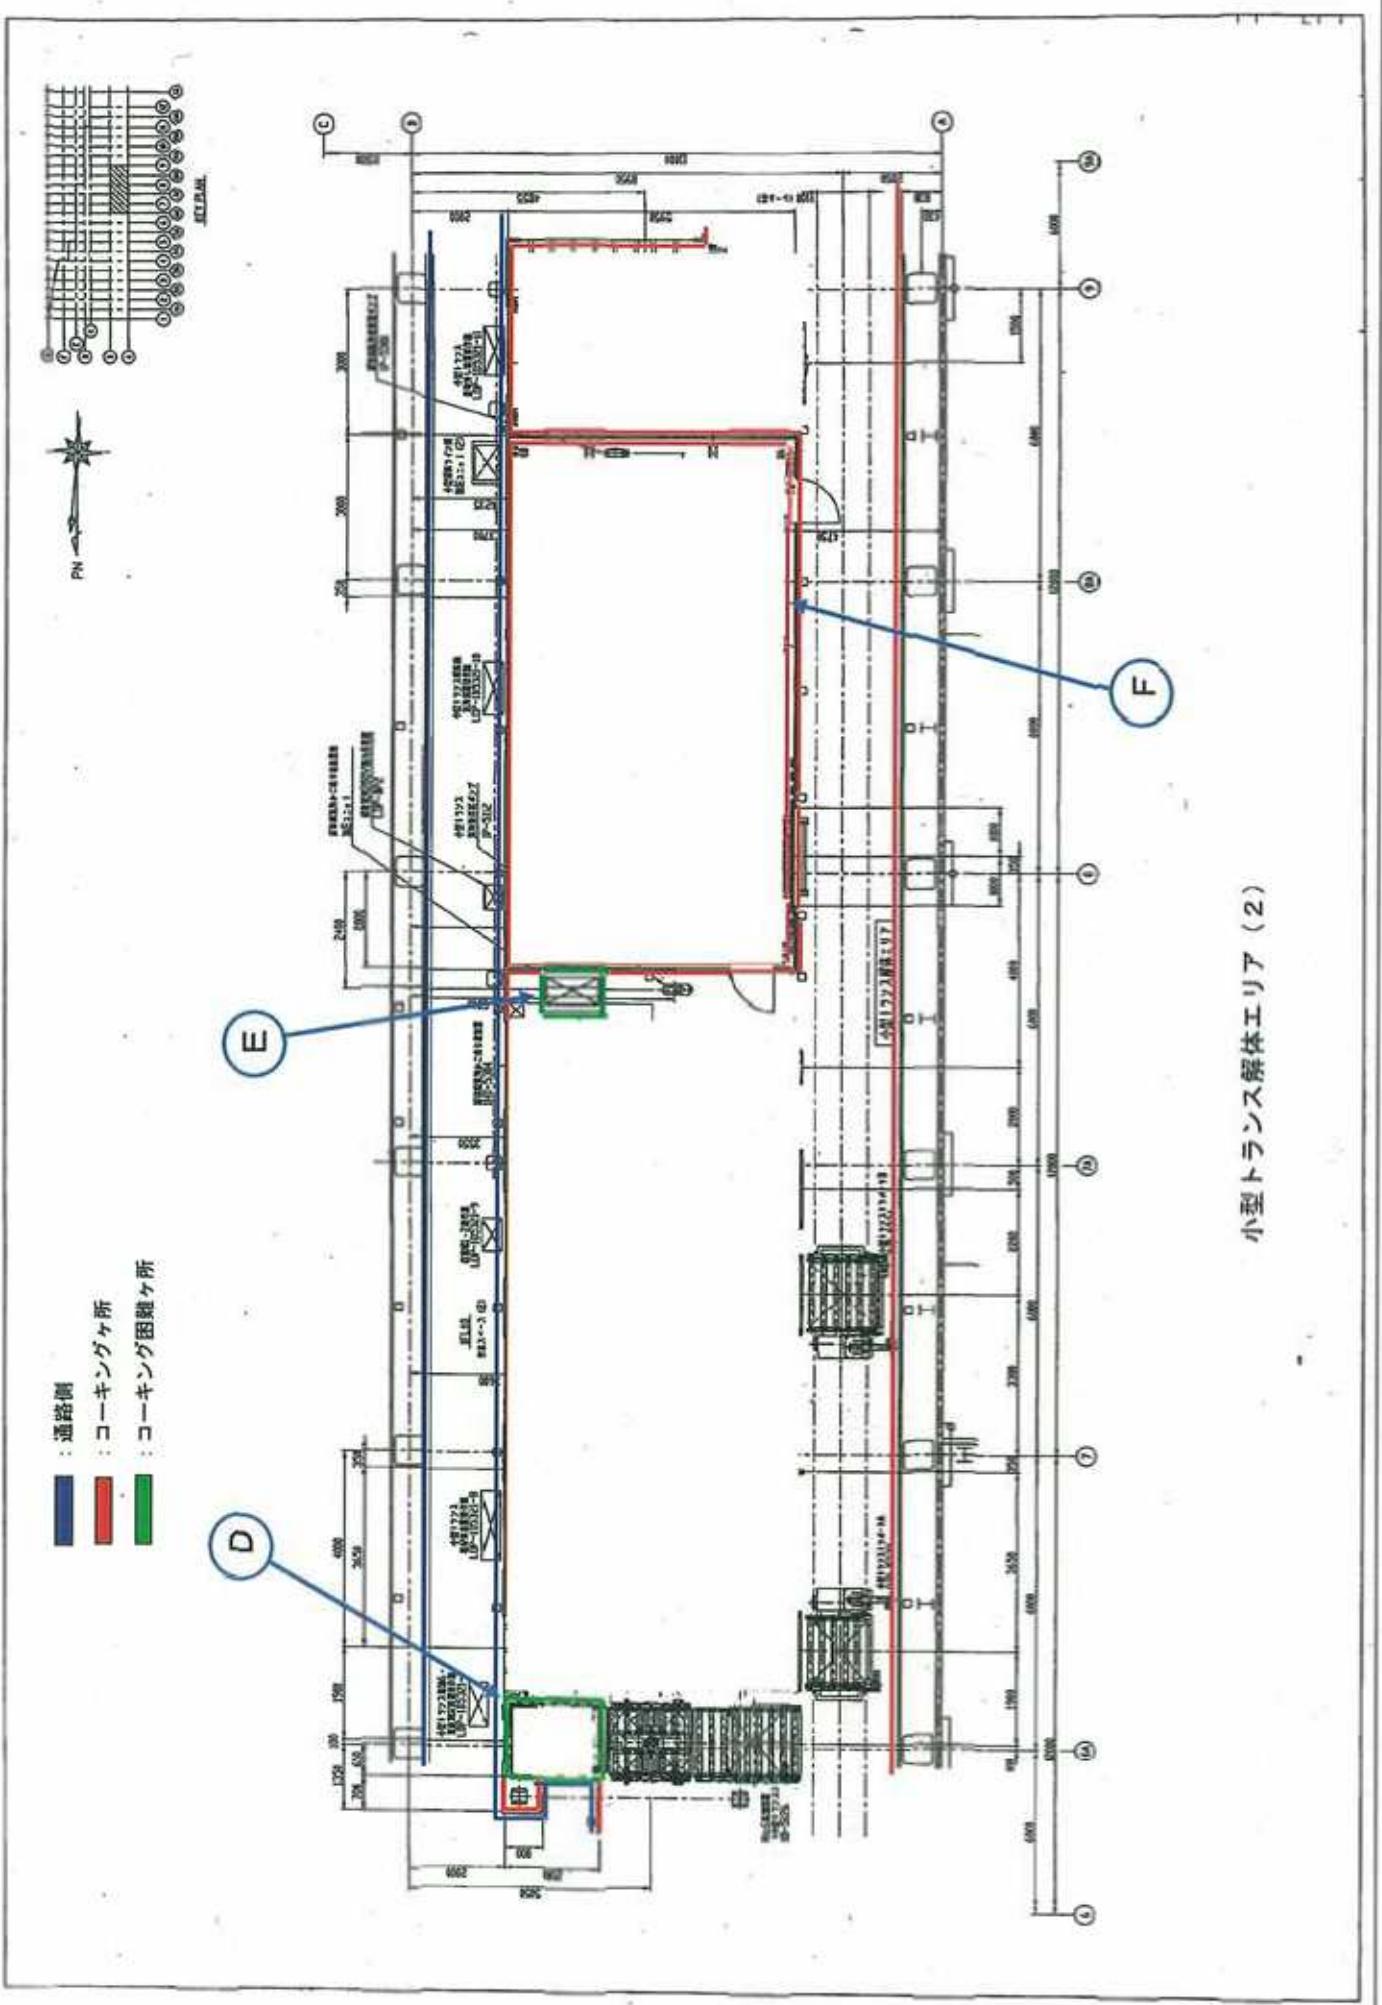

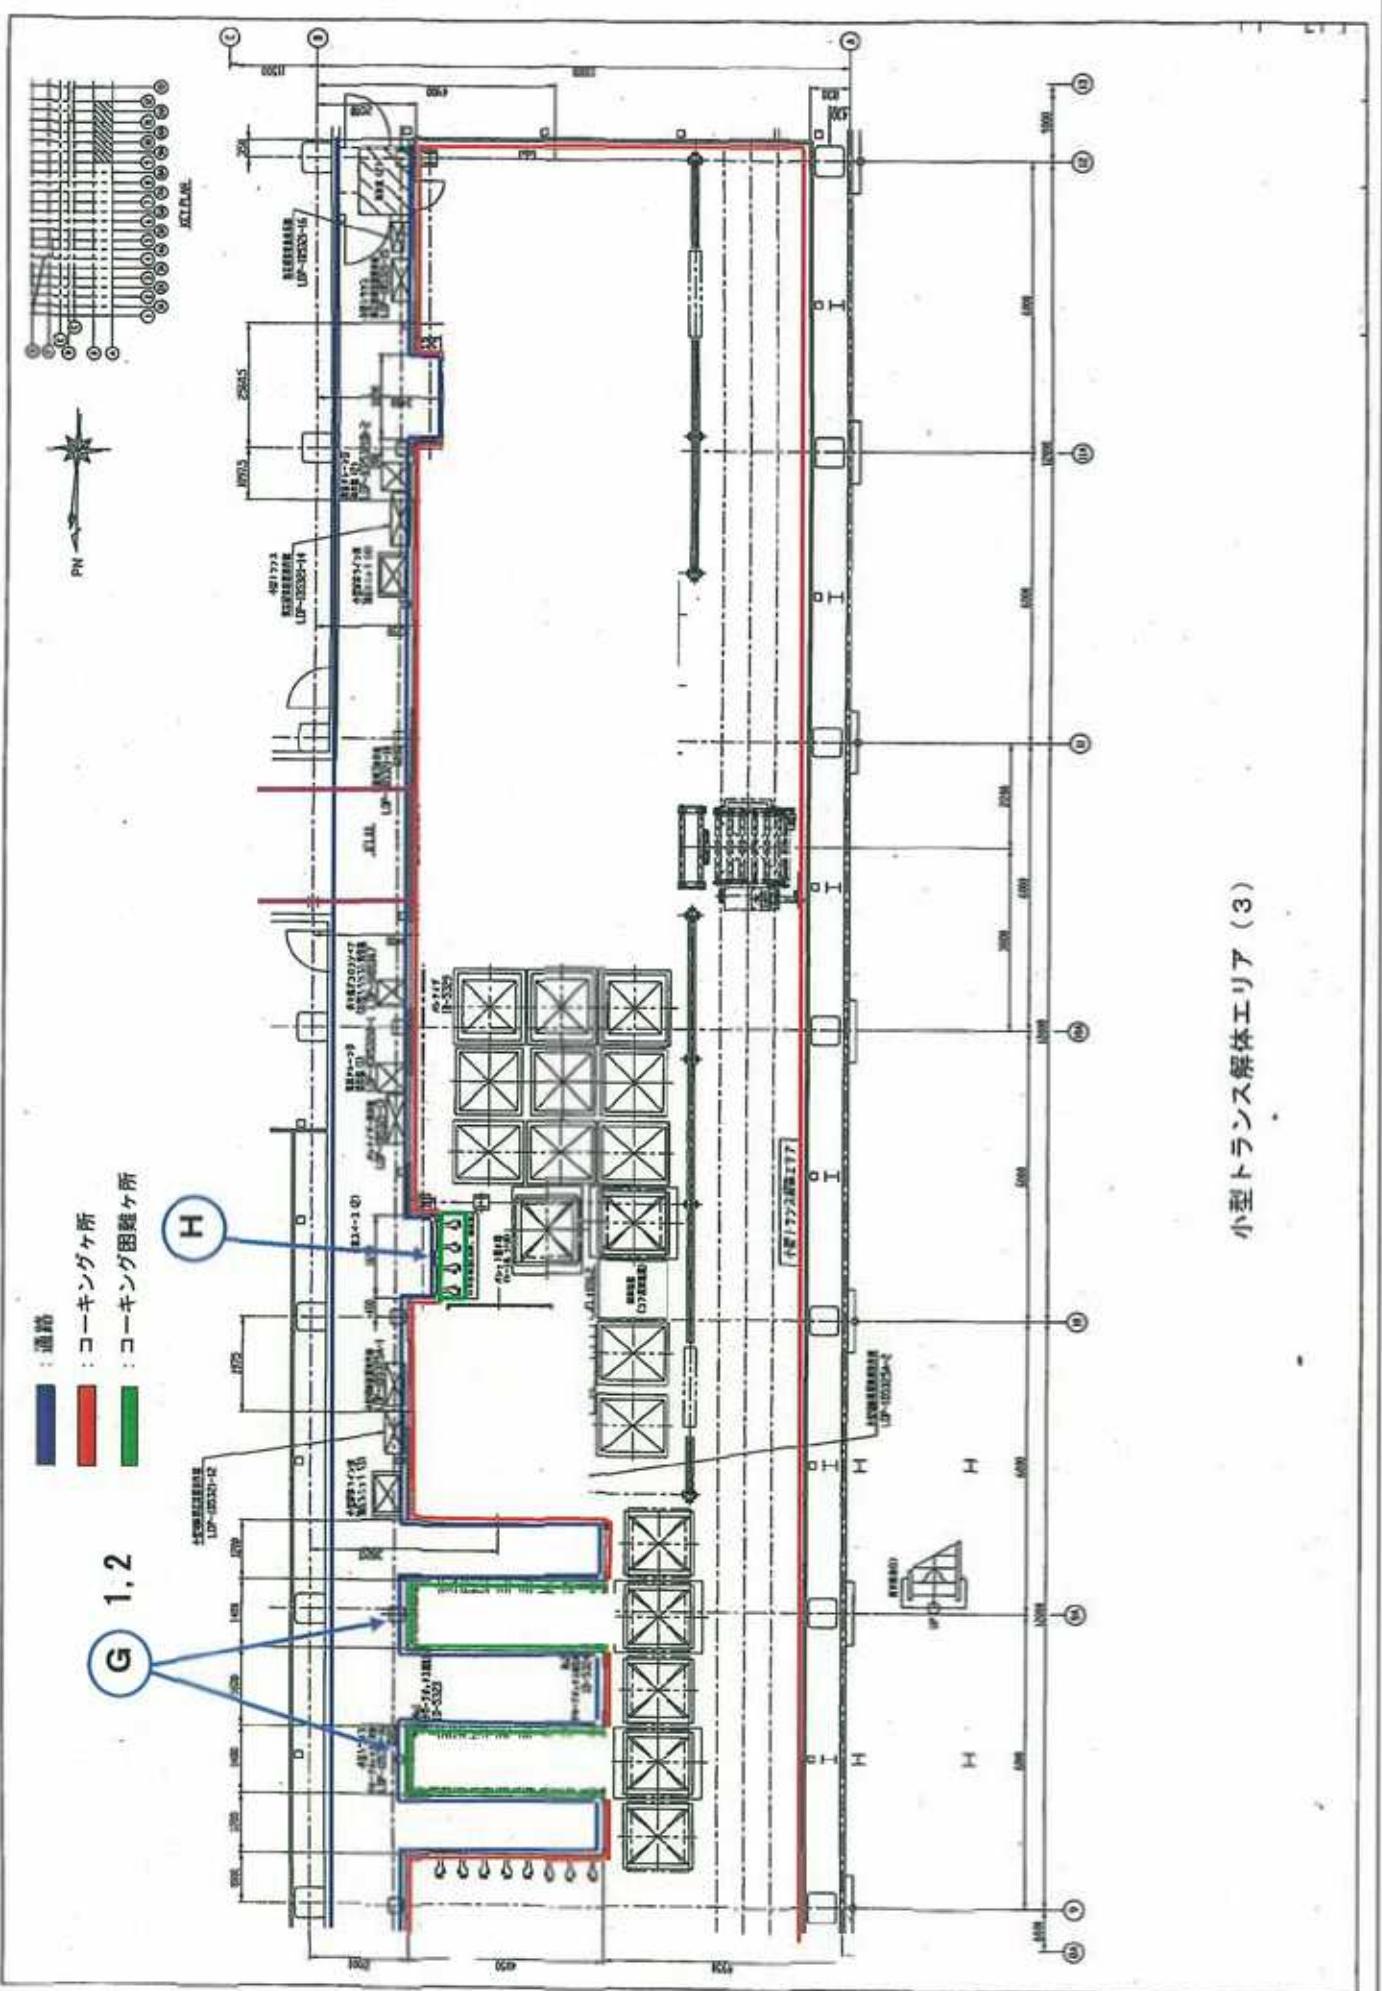

コーリング施工困難箇所対応

裁断破碎エリア


箇所No	障害物	コーリングできない理由	対策	施工方法	完了
A	蓋解体装置周辺の配管	配管があるため	SUS板で配管を囲みコーリングを終了しました。	③	4月13日 ○
B	蓋解体装置東壁側	蓋解体装置があるため、手が入らず	SUS板でオイルパンを囲みコーリングを終了しました。	①	4月13日 ○
C	トラバーサレール南側	トラバーサレールがあるため、手が入らず	従来通りのコーリングで施工しました。	—	4月12日 ○
D	トラバーサレール北側	トラバーサレールがあるため、手が入らず	電気ケーブルをどけて、従来どおりのコーリングを施工しました。	—	4月12日 ○

裁断破碎エリアのコーリング困難箇所は、すべて対策を施し作業完了しました。



2007年5月7日現在

- : 通路
- : コーキング箇所
- : コーキング困難箇所

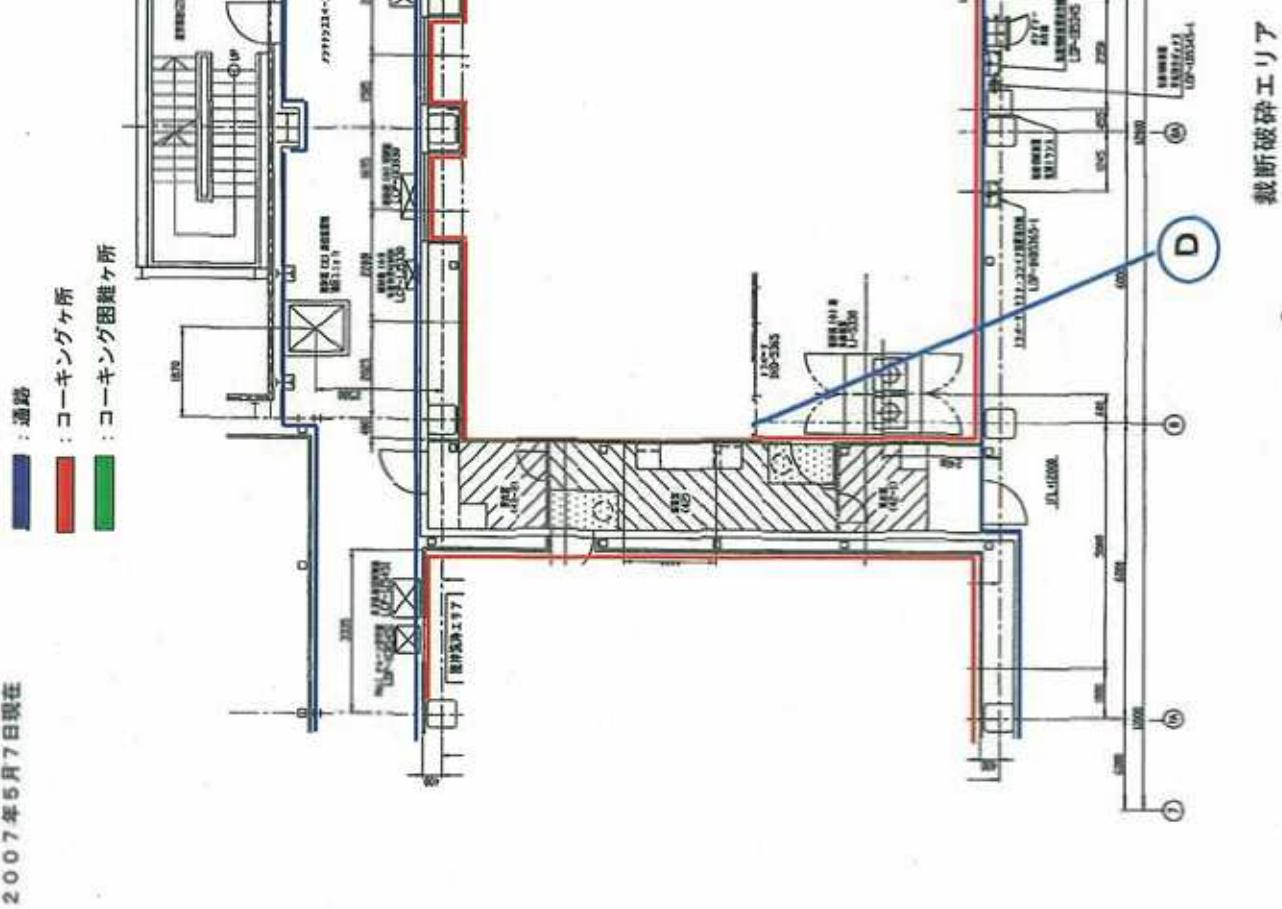

コーリング施工困難箇所対応

搅拌洗浄エリア


箇所No	障害物	コーキングできない理由	対策	施工方法	JESCO豊田事業所
A	電気配線ラック ラックサポート	電気配線ラック、ラックサポートがあるため 通りのコーキングゾーンを施工しました。	電気ケーブルラックを一部切断し、従来 —	3月13日 ○	2007年3月27日改正 2007年5月7日改正 完了

搅拌洗浄エリアのコーキング困難箇所は、すべて対策を施し作業完了しました。

2007年5月7日

通路
：
コーチングヶ所

A

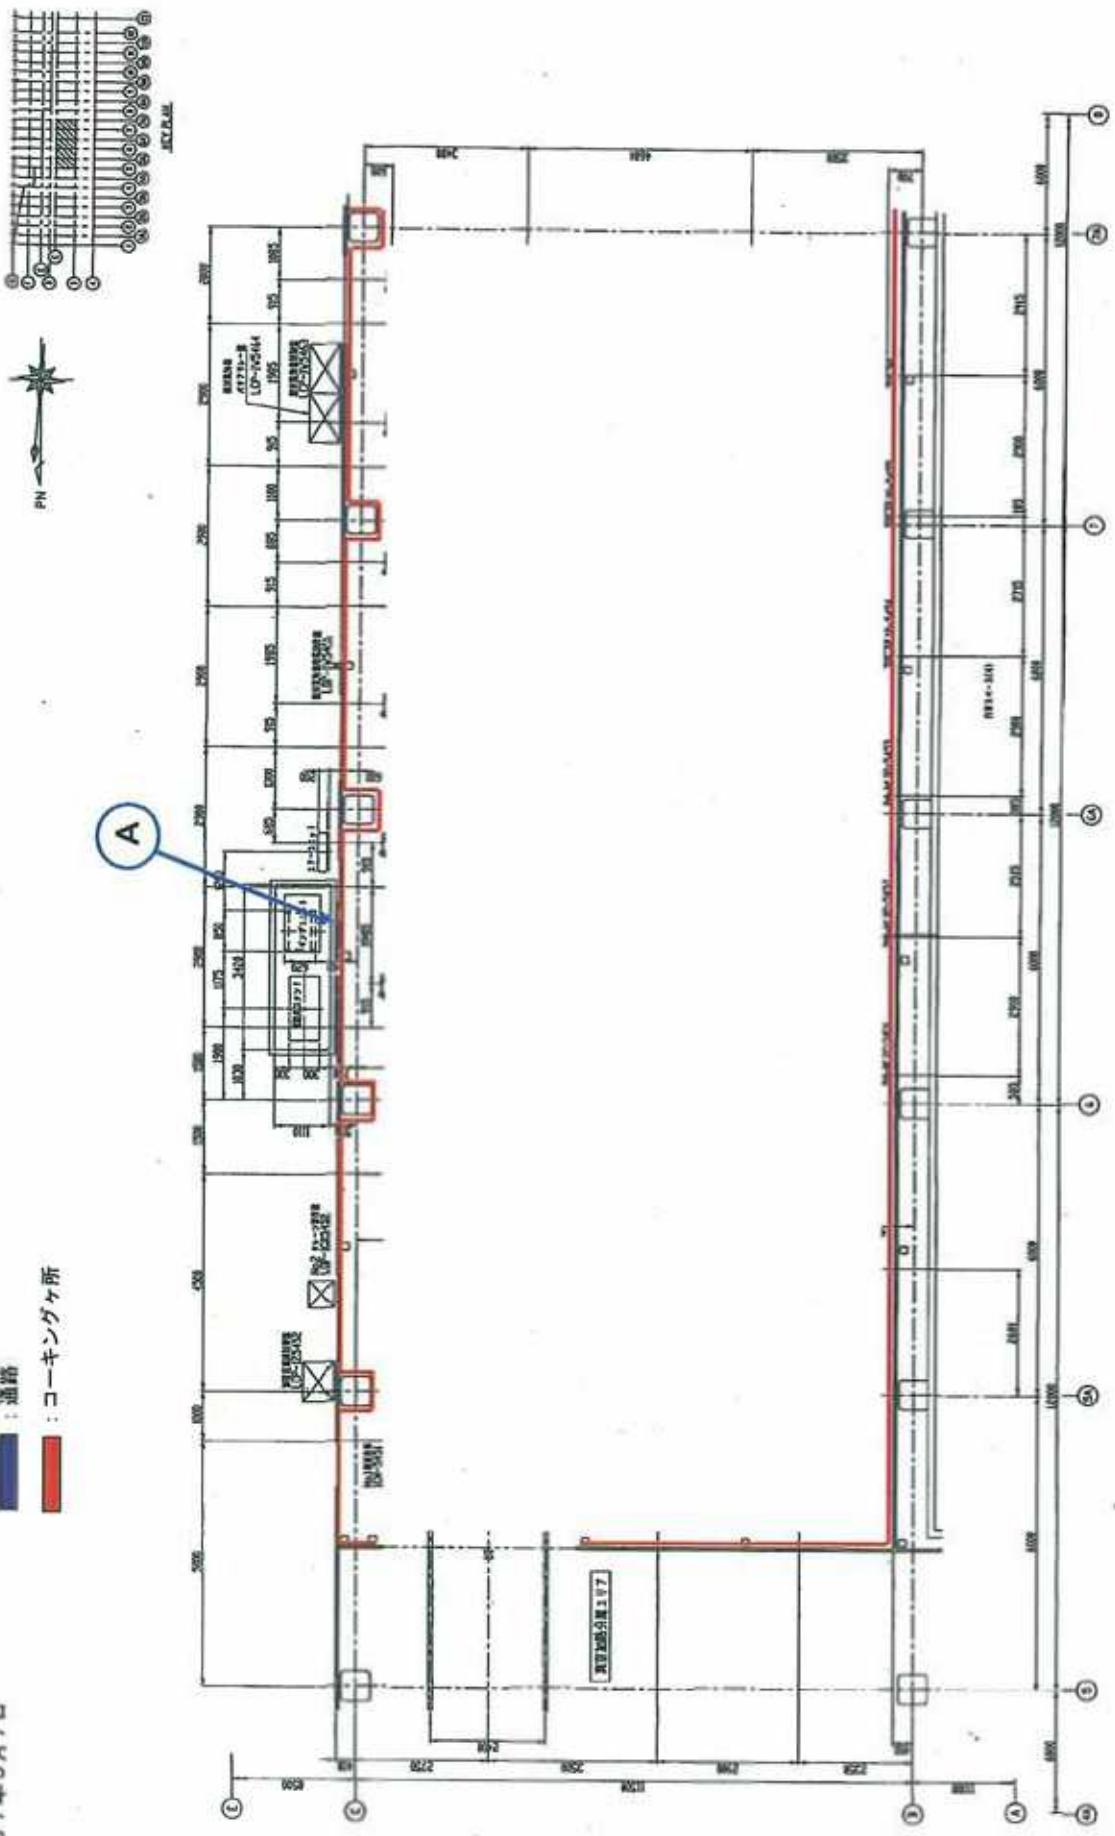

機械洗浄工リア

コーティング施工困難箇所対応 真空加熱エリア

箇所No		障害物	コーティングできない理由	対策	2007年2月21日作成	JESCO豊田事業所 2007年5月7日改正
A1～A3	中2階コラム柱	柱があるため、手が入らず	SUS板で柱を囲みコーティング終了しました。	② ○	4月10日	完了

真空加熱エリアのコーティング困難箇所は、すべて対策を施し作業完了しました。



2007年5月7日

通識

ヨーロッパ所

二十一、外用物語

PN

真空加熱エリア

真空加熱エリア

コーリング施工困難箇所対応

真空超音波洗浄エリア

箇所No.		障害物	コーリングできない理由	対策	2007年2月21日作成	JESCO豊田事業所
					2007年3月5日改正	2007年3月27日改正
					2007年5月7日改正	2007年5月7日改正
A	油圧ユニット	破碎機大油圧ユニット	油圧ユニットのカバーを外して、從来通りのコーリングを施工しました。	施工方法	4月12日	完了
B1～B3	機器柱(破碎機大)	装置が設置してあり、手が入らず、作業できない	SUS板で柱を囲みコーリングを終了しました。	施工方法	4月13日	完了


真空超音波洗浄エリアのコーリング困難箇所は、すべて対策を施し作業完了しました。



2007年6月7日

通路

：コーニングヶ所

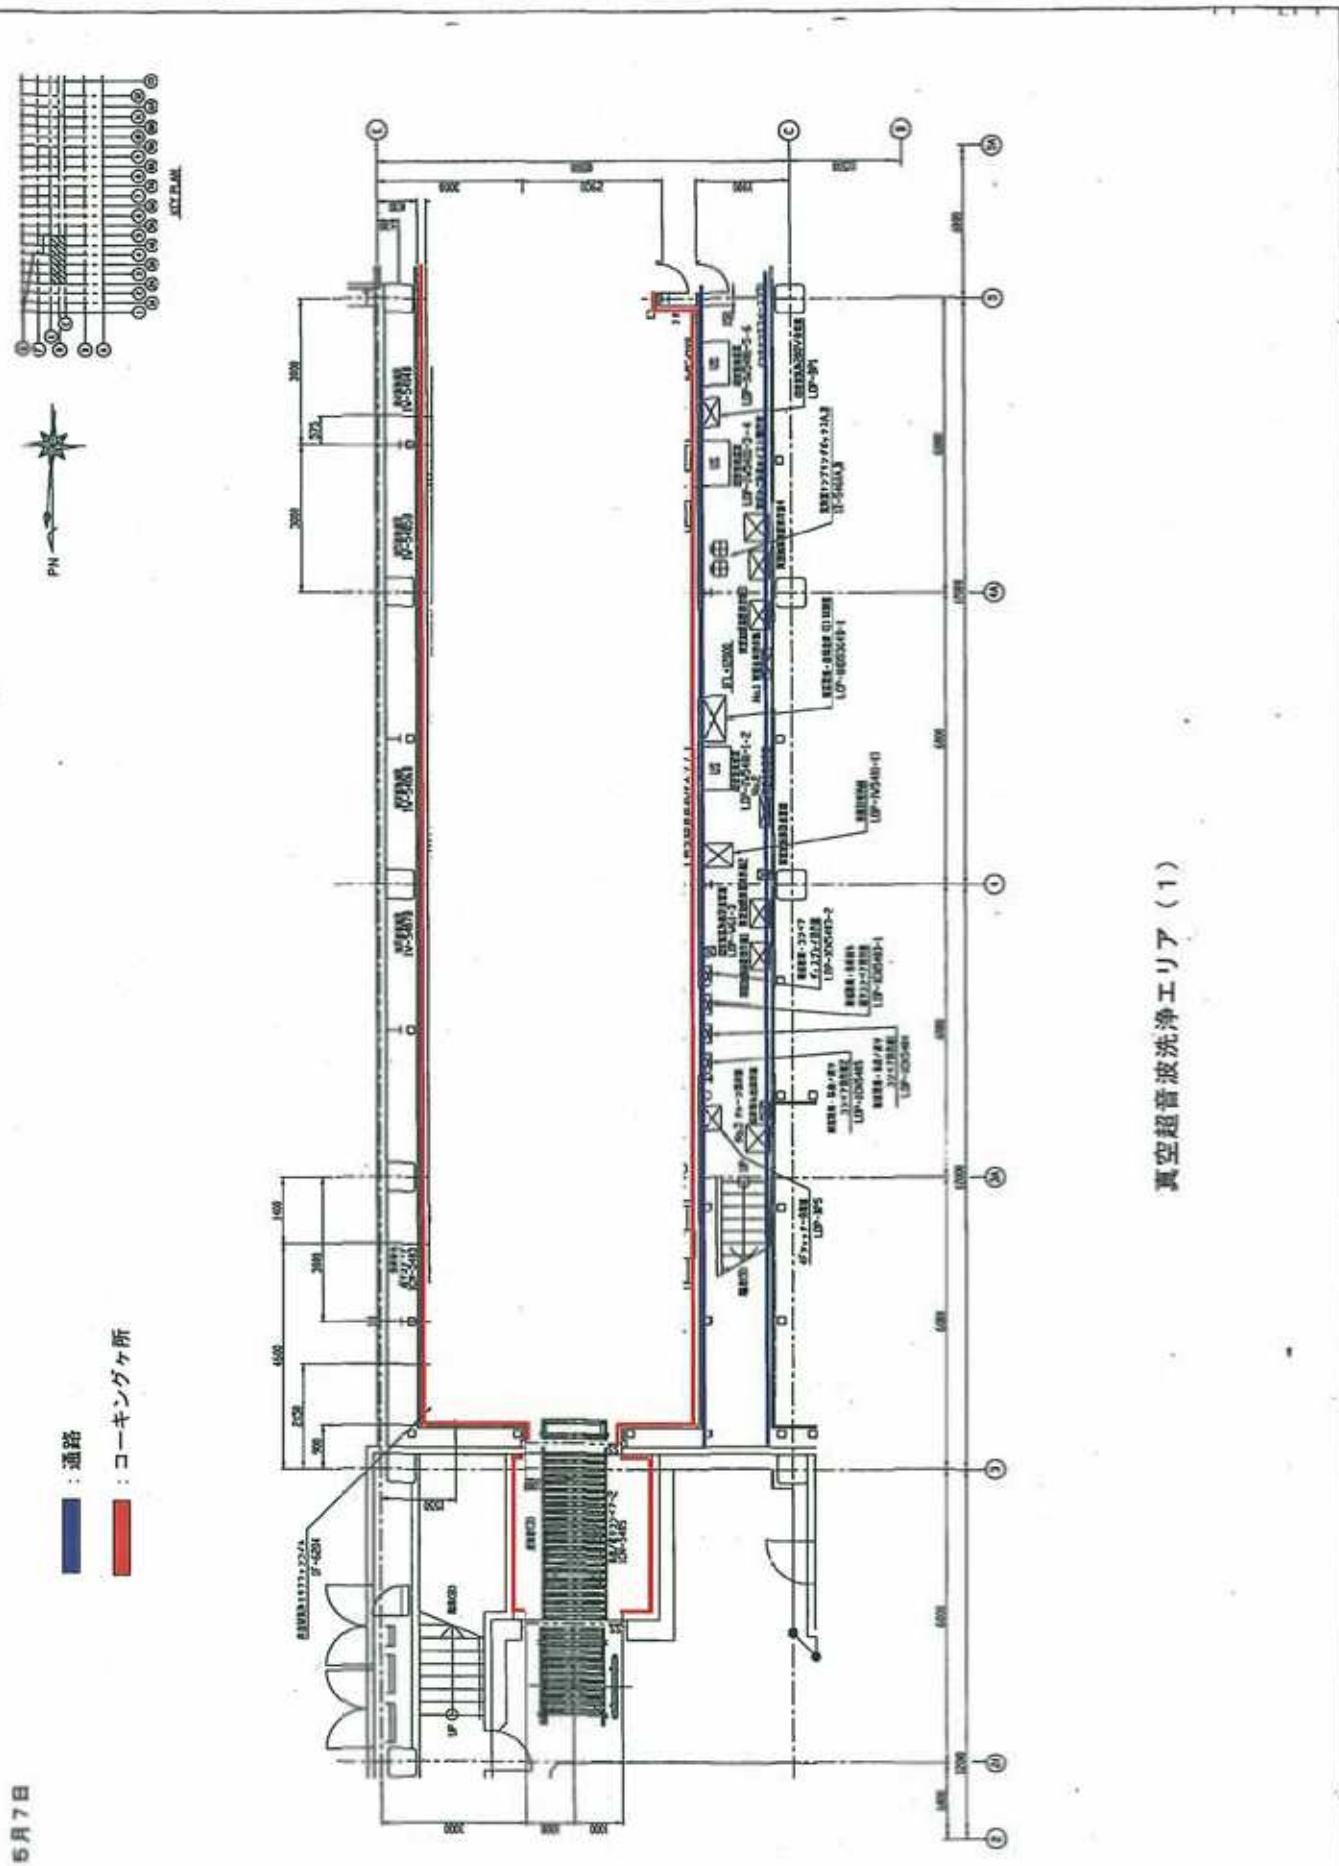

オイルパン点検リスト

区分がオイルパン(区分A)は部品の登録を受付)

別添5

監視箇所	監視場所	No.	機種	名称	基板	PID No.	A.直角角度 (測定軸)	寸法測定 幅(m)	寸法測定 高さ(m)	寸法測定 深さ(mm)	漏出防止機能の確認			漏出可燃液体の確認			監視機器の確認			
											区分	孔	歪み	抜け	目詰り 充満	漏出	漏出	漏出		
1 水分回収装置 (トラッカーナ型) 1-1	-	-	水分回収ユニット(本体)	1	62	B	3.69	1.55	55	0.33	側	横	側	目詰り 充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
1 大型ノ重電トラ ンス液体エア	2 D-5102	-	水分回収ユニット(一層)	1	62	B	1.2	0.77	20	0.02	側	横	側	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
-	-	液体回収装置(車両ランプ)	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	車載ランプ液体台	1	20	B	2.01	2.01	50	0.20	側	横	側	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
-	-	車載ランプ中2輪床	1	20	B	35	3.21	45	0.51	側	横	側	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
-	-	車載ランプ直立用ガードルバー	1	20	B	3.45	1.14	65	0.40	側	横	側	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
-	-	車載ランプ絶縁基盤下	1	20	B	直径34	45	0.41	側	横	側	目詰り 充満	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
3 D-5101	苗田下隔流洗浄器(大型ランプ)	1	24	日	直径1.47	-	50	0.085	側	横	側	目詰り 充満	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
-	-	苗田下隔流洗浄器(大型ランプ)	1	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 IH-5101	加熱器部	1	20	B	2.94	3.56	395	4.29	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
7 I-5005	特殊コーンサク液体装置	1	24	A	1.6	1.24	130	0.20	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
8 D-5101	相容体装置(大型ランプバー)	1	24	B	直径1.41	-	50	0.065	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
9 D-5101	相容体装置(側面裏面)	1	24	B	2.058	1.745	100	0.47	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
10 D-5102A/B	大型切削液槽(ノンドライ)	1	24	A	3.99	3.56	100	1.40	側	横	側	目詰り 充満	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
11 D-5102A/B	中型切削液槽(ノンドライ)	1	24	B	2.5	1.5	150	0.56	側	横	側	目詰り 充満	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
12 D-5104	コ7液体装置(大型ランプ)	1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	コ7液体装置(大型ランプ)	1	24	B	1.35	1.25	50	0.087	側	横	側	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
-	-	コア解体ゲート側	1	24	B	0.2	0.675	40	0.064	側	横	側	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
13 D-5106	コア解体装置(側面)	1	24	B	1.2	0.89	415	0.44	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
14 D-5106	コア解体装置(側面)	1	24	B	0.375	0.28	50	0.006	側	横	側	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出		
15 D-5106	コア解体装置(側面)	1	24	B	1.1	1.05	350(mm)	0.62	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
16 D-5121	小型ランプ 液体エア	16 D-5121	No.5油墨装置(小型ランプ)	1	16.25-1	B	2.09	1.55	40	0.13	側	横	側	手詰り	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出
17 D-5122	No.2油墨装置(中型ランプ)	1	16.25-1	B	2.09	1.55	40	0.13	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
18 D-5123	No.3油墨装置(小型ランプ)	1	16.25-1	B	2.09	1.55	40	0.13	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
19 D-5124	No.4油墨装置(小型ランプ)	1	16.25-1	B	2.09	1.55	40	0.13	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
20 D-5125	No.5油墨装置(小型ランプ)	1	16.25-1	B	2.09	1.55	40	0.13	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
21 D-5126	No.6油墨装置(小型ランプ)	1	16.25-1	B	1.5	1.33	75	0.19	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
22 D-5121	除湿装置	1	25-1	B	2.26	2.26	55	0.28	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
23 D-5127	導引装置	1	25-1	B	1.8	1.73	70	0.22	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
24 D-5121	相容体装置	1	25-1	A	チエックシート裏面	-	-	-	-	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出
25 HS-3125	液体潤滑液地穴バースト	3	25-1	B	チエックシート裏面	-	-	-	-	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出
26 D-5122	蓋外し装置	1	25-1	B	1.32	0.3	170	0.007	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
27 D-5122	蓋外し側体部材	1	25-1	B	1.92	1.6	38	0.11	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
28 D-5126	No.9歩油装置(加熱装置)	1	25-1	B	1.49	1.33	35	0.069	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	
29 HS-5323	No.1ドローフラッシュ	1	25-2	B	チエックシート裏面	-	-	-	-	側	横	側	手詰り	PDS.充満	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出	漏出

設置箇所	種類	機器名	全額	基数	PID No.	有りJB 無りJB	寸法(横幅 幅x奥行) mm	寸法(高さ) 高さx奥行x奥行き mm	最大溶着厚 mm(m)		測定可燃性最大量(m3)	測定可燃性の強度 GJ/m3	測定可燃性の強度 GJ/m3		測定可燃性の強度 GJ/m3	測定可燃性の強度 GJ/m3	測定可燃性の強度 GJ/m3
									溶接名	溶接方法 溶接条件			溶接名	溶接方法 溶接条件			
30	H6-7324	No.2グローブボックス	1	25-2	B	2.05	3.07	4.07	0.36	解	溶	手動	手動	解	溶	解	解
31	D-5325A	小型切断装置(ニードルノード)	1	25-2	B	手エクシグート裏面	0.060	0.17	0.060	解	溶	手動	手動	解	溶	解	解
32	D-5326B	小形切断装置(リニア・スライス)	1	25-2	B	手エクシグート裏面	0.060	0.17	0.060	解	溶	手動	手動	解	溶	解	解
33	D-5326	致心臓体表面	1	25-2	B	手エクシグート裏面	0.060	0.17	0.060	解	溶	手動	手動	解	溶	解	解
34	D-5327	致心臓体表面	1	25-2	B	1.18	0.9	0.85	0.060	解	溶	手動	手動	解	溶	解	解
1 エリア	コンデンサ架体	素子取出部体(素子取扱)	3	28	A	2.966	3.006	2.90	1.99	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
35	D-5344	素子取出部体(素子取扱)	1	29	A	手エクシグート裏面	1.013	1.013	1.013	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
36	-	素子取出部体(素子先端)	1	29	A	1.446	1.38	1.60	0.30	解	溶	手動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
37	-	素子取出部体(素子先端)	1	29	A	2.56	4.2	1.20	1.20	解	溶	手動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
38	-	素子取出部体(素子先端)	1	29	A	1.82	1.1	1.675	0.32	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
39	-	保護場(保護装置)	1	29	A	手エクシグート裏面	0.060	0.32	0.060	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
40	D-5141	No.1管子洗浄	1	29	A	手エクシグート裏面	0.060	0.32	0.060	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
41	D-5142	No.2管子洗浄	1	29	A	1.82	2.212	0.0	0.32	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
42	D-5343	型切断装置内レバーフラッシュ	1	29	B	手エクシグート裏面	0.060	0.37	0.060	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
43	D-5344	伝面台	1	29	A	1.26	1.3	1.00	0.16	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
44	I-J-5341A	旋盤	1	29	B	0.9	0.8	1.05	0.52	解	溶	手動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
45	I-J-5341B	保護台	1	29	B	1.25	1.607	1.50	0.30	解	溶	手動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
中2 トランクス床板受	46	No.1アース用接地ユニット(以下底板受)	1	21	B	0.55	0.65	1.60	0.065	解	溶	自動	燃焼油	解	溶	解	解
中2 電気室	46-1	No.2アース用接地ユニット(以下底板受)	1	21	B	4.0	4.33	0.0	0.37	解	溶	自動	PUB.洗浄液	解	溶	解	解
中2 電気室	46-2	No.2アース用接地ユニット(以下底板受)	1	21	B	2.78	1.5	0.0	0.25	解	溶	自動	PUB.洗浄液	解	溶	解	解
中2 電気室	47	No.4アース用接地ユニット(以下底板受)	1	22	B	2.895	3.035	1.10	0.98	解	溶	自動	PUB.洗浄液	解	溶	解	解
中2 電気室	48	No.2エクシグート用接地ユニット(以下底板受)	1	27	B	手エクシグート裏面	0.05	0.37	0.060	解	溶	自動	PUB.洗浄液	解	溶	解	解
4 燃焼炉	49	素子燃焼	1	29	A	1.335	1.5	2.50	0.60	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
50	D-5346-7	生芯切断装置	1	29	B	1.5	1.5	1.50	0.34	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
51	D-5346-1	生芯切断装置	1	29	B	1.5	1.5	1.50	0.34	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
52	D-5346-2	生芯切断装置	1	29	B	1.5	1.5	1.50	0.34	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
53	D-5346-1	上面板表面	1	29	A	1.5	1.5	1.45	0.33	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
54	D-5347-3	上面板表面	1	29	A	1.44	5.60	1.06	1.25	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
55	D-5347-4	上面板表面	3	29	A	1.44	5.60	1.06	1.10	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解
56	D-5348	點検機大筒引張	1	17	A	手エクシグート裏面	0.91	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解	解	
57	-	床脚外筒	1	30	B	手エクシグート裏面	0.22	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解	解	
58	-	床脚外筒	1	31	B	手エクシグート裏面	0.22	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解	解	
59	-	床脚外筒	1	32	B	手エクシグート裏面	0.22	解	溶	自動	POS.洗浄液	解	溶	解	解		

設置 箇所	設置場所	種 類	機器	名前	基數	PID No.	寸法 mm	最大蓄留 量(m3)	最大蓄留 量(m3)	汎用止水栓の取付		ドレン機能		調査可能実体の設置		監視機能の実現	
										寸法 mm	機器 mm	孔 径・規 格	栓 手動	自動or 手動or なし	洗浄栓	手動	自動or 手動or なし
4 横半流淨エリア	64 12-5652	床面止水栓			1	39	目	1.7	1.85	30	0.004	無	無	斜孔	手動	自動or 手動or なし	—
54-1 12-5652	床面止水栓				1	39	目	1.65	2.85	30	0.12	無	無	斜孔	手動	—	—
65 12-5651A	床面排水栓				1	39	目	1.67	1.77	30	0.009	無	無	斜孔	手動	—	—
66 12-5651B	床面排水栓				1	39	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 蒸留工場	67 1P-6101	第1蒸留供給栓ボンブ			1	53	目	0.45	0.24	45	0.0049	無	無	斜孔	手動	—	—
68 1P-6103A	第1蒸留供給栓ボンブ				1	53	目	0.44	0.02	36	0.010	無	無	斜孔	手動	—	—
69 1P-6103B	第1蒸留供給栓ボンブ				1	53	目	0.44	0.61	35	0.0094	無	無	斜孔	手動	—	—
70 1P-6105	第2蒸留供給栓ボンブ				1	54	目	0.25	0.64	45	0.0063	無	無	斜孔	手動	—	—
71 1P-6110	第2溶剤回収栓ボンブ				1	54	目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72 1P-6111	TG3分離栓ボンブ				1	57	目	0.9	0.24	45	0.0065	無	無	斜孔	手動	—	—
72-1 1P-6111	TG3分離栓ボンブ				1	57	目	0.41	0.16	35	0.0023	無	無	斜孔	手動	—	—
73 1TK-6118	床面蓄留栓表中間栓				1	63-1	目	0.95	0.71	45	0.027	無	無	斜孔	手動	—	—
2	74 1P-6114	TG3分離栓供給栓ボンブ			1	57	目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	— 1P-6121	第1蒸留供給栓分岐栓ボンブ			1	57	目	チエックシート裏面	0.0003	無	無	斜孔	手動	PCB 斜板	—	—	3回/日 キンフ
—	— 第1蒸留供給栓分岐栓ボンブ				1	57	目	チエックシート裏面	0.0001	無	無	斜孔	手動	PCB 斜板	—	—	3回/日 ボンブ
—	— 第1蒸留供給栓分岐栓ボンブ				1	57	目	チエックシート裏面	0.0001	無	無	斜孔	手動	PCB 斜板	—	—	3回/日 キンフ
6 分析室(1)	75 1AB-6101A	風送器部洗浄栓ユニット(底端部)			1	80	目	0.117	0.144	7	0.00012	無	無	斜孔	手動	—	—
76 1AB-6102A	風送器部洗浄栓ユニット				1	80	目	0.76	1.00	10	0.0076	無	無	斜孔	手動	—	—
6 分析室(2)	77 1AB-6101B	更型蓄音装置ユニット(高級版)			1	80	目	0.117	0.144	7	0.00012	無	無	斜孔	手動	—	—
78 1AB-6102B	風送器部洗浄栓ユニット				1	80	目	0.76	1.00	10	0.0076	無	無	斜孔	手動	—	—
9 実物倉庫エリア	79 1H-1-520	レーピングス前冷却栓			1	—	目	2.4	0.6	27	0.039	無	24	斜孔	手動	—	—
80 1H-1-530	過水蓄留栓表中間栓				1	—	目	2.4	0.6	27	0.009	無	24	斜孔	手動	—	—
81 1TK-1030	主反応槽(1)				1	—	目	2.5	2.5	27	0.17	無	42	斜孔	手動	PCB 斜板	—
81 4TK-1030	主反応槽(1)				1	—	目	2.5	2.5	27	0.17	無	45	斜孔	手動	PCB 斜板	—
82 1TK-1040	重吸栓(2)				1	—	目	2.5	2.5	27	0.17	無	40	斜孔	手動	PCB 斜板	—
82 4TK-1040	重吸栓(2)				1	—	目	2.5	2.5	27	0.17	無	10	斜孔	手動	PCB 斜板	—
83 2TK-1040	主吸栓(2)				1	—	目	2.5	2.5	27	0.17	無	30	斜孔	手動	PCB 斜板	—
84 3TK-1040	主吸栓(2)				1	—	目	2.5	2.5	27	0.17	無	45	斜孔	手動	PCB 斜板	—
85 4TK-1040	重吸栓(2)				1	—	目	2.5	2.5	27	0.17	無	40	斜孔	手動	PCB 斜板	—
86 3TK-1040	主吸栓(3)				1	—	目	2.5	2.5	27	0.17	無	10	斜孔	手動	PCB 斜板	—
87 4TK-1050	主反応槽(3)				1	—	目	2.5	2.5	27	0.16	無	30	斜孔	手動	PCB 斜板	—
88 3TK-3310	反応槽サンブル液回収栓				1	—	目	0.9	0.9	27	0.022	無	斜孔	手動	PCB 斜板	—	—
89 1P-1020	反応槽ヒータ温調栓ボンブ				1	—	目	1.5	0.53	27	0.021	無	斜孔	手動	PCB 斜板	—	—
90 2P-1020	反応槽ヒータ温調栓ボンブ				1	—	目	1.5	0.53	27	0.021	無	斜孔	手動	PCB 斜板	—	—
91 3P-1020	反応槽ヒータ温調栓ボンブ				1	—	目	1.5	0.53	27	0.021	無	斜孔	手動	PCB 斜板	—	—

該当箇	設置場所	種	機器	全称	基番	PID No.	A. 流量管 測定部 内径(Φ)	B. 流量管 測定部 外径(Φ)	C. 水槽	寸法測定 幅(Φmm)	寸法測定 幅(Φmm)	最大流量 量(m3/h)	測定可燃最大量(m3)	測定可燃体の種別	寸法測定の確認			燃焼性の確認				
															測定方法	測定部位	測定方法	測定部位				
36	4P-1030	反応槽ヒート交換器ポンプ	1		B	1.0	0.95	27	0.021	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
36	17K-1020	PCB計量槽	1		B	1.0	0.95	27	0.021	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
36	27K-1020	PCB計量槽	1		B	1.0	0.95	27	0.021	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
36	37K-1020	PCB計量槽	1		B	1.0	0.95	27	0.021	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
36	47K-1020	PCB計量槽	1		B	1.0	0.95	27	0.021	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
37	17K-1510	コントローラ操作入槽	1		B	1.01	1.00	26	0.009	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
38	17K-1511	コントローラ操作装置	1		B	2	2.01	26	0.10	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
39	17K-1512	コントローラ操作装置	1		B	2	2.01	26	0.10	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
40	17K-1520	トランス送受入槽	1		B	1.01	1.00	26	0.005	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
91	17K-1521	トランス送受装置	1		B	2.4	2.41	26	0.15	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
92	17K-1522	トランス送受装置	1		B	2.4	2.41	26	0.15	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
93	17K-1530	洗浄槽油受入槽	1		B	1.005	1.01	26	0.009	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
94	17K-1531	洗浄槽油調整槽	1		B	2.3	2.31	26	0.14	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
95	17K-1532	洗浄槽油保持槽	1		B	2.3	2.31	26	0.14	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
96	17K-1540A	PCB油受入槽	1		B	1.005	1.01	26	0.009	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
96	17K-1540B	PCB油受入槽	1		B	1.005	1.01	26	0.009	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
97	17-1511	12-1511サブリング差圧	1		B	0.805	1.2	26	0.019	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
98	17-1521	12-1521サブリング差圧	1		B	0.805	1.2	26	0.019	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
98	17-1531	12-1531サブリング差圧	1		B	0.805	1.2	26	0.019	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
100	17-1540	12-1540A/Bナンブリング差圧	1		B	0.805	1.2	26	0.019	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
101	4P-1020	PCB生入ポンプ	1		B	0.925	0.48	26	0.012	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
101	2P-1020	PCB生入ポンプ	1		B	0.925	0.48	26	0.012	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
101	3P-1020	PCB生入ポンプ	1		B	0.925	0.48	26	0.012	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
101	4P-1020	PCB生入ポンプ	1		B	0.925	0.48	26	0.012	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
102	1P-1010	コントローラ油受入槽ポンプ	1		B	0.48	0.32	26	0.010	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
102	1P-1011	コントローラ油受入槽ポンプ	1		B	0.52	0.5	26	0.012	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
103	1P-1012	コントローラ油受入槽ポンプ	1		B	0.49	0.36	26	0.0095	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
105	1P-1020	トランス油受入槽ポンプ	1		B	0.48	0.32	26	0.011	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
106	1P-1021	トランス油受入槽ポンプ	1		B	0.52	0.5	26	0.013	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
107	1P-1022	トランス油受入槽ポンプ	1		B	0.49	0.36	26	0.0095	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
108	1P-1030	洗净槽油受入槽ポンプ	1		B	0.48	0.35	26	0.012	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
109	1P-1031	洗净槽油受入槽ポンプ	1		B	0.52	1	26	0.014	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
110	1P-1032	洗净槽油受入槽ポンプ	1		B	0.49	0.36	26	0.0095	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管
111	1P-1040	PCB油受入槽ポンプ	1		B	0.46	0.36	26	0.0085	燃	燃	0.0005	0.0005	水	PCB	手動	PCB	手動	燃	燃	3回/日	配管

防油堤 点検リスト

別添 6

No.	防油堤(室)名稱	防油堤実容量(m3)	流体名	取扱流体及び数量	エア内タンク クボ量(m3)	最大タンク容 量(m3)×1.1	オイルなしの 有り基準	漏洩検知器 有・無	点検日	点検結果の評価及び対策	備考
1 蒸留エリア	99.77	PCB/TCB/洗浄液/スクランバ油/ 潤滑油/燃焼フライイン水/冷水	129.3	22.88	有り(7基)	○	3月19日	傷・剥がれの補修			
2 受入供給室	4.75	PCB/反応媒体油/冷水	2.75	2.2	有り(1基)	○	3月19日	傷の補修			
3 受入保管エリア	12.89	PCB/TCB	30 (ベンスンデンバ サの14日分)	6.05(注)	無し	○	3月19日	①立柱自動倉庫基礎のコーティング処理 ②傷の補修			
4 中間槽エリアA	33.9	PCB/TCB/洗浄液	34.3	11.99	無し	○	3月19日	傷の補修			
5 中間槽エリアB	59.1	PCB/洗浄液/スクランバ油/アライン 水/潤滑水	62.0	23.98	無し	○	3月19日	傷の補修			
6 メンテナンスベース(3)	1.07	潤滑油	0.1	0.11	無し	×	3月19日	傷・クラックの補修			
7 PCB受入槽室A	19.23	PCB/反応媒体油/冷水	18.64	7.92	有り(11基)	○	3月16日	傷の補修			
8 PCB受入槽室B	18.85	PCB/反応媒体油/冷水	13.82	5.06	有り(11基)	○	3月16日	傷・剥がれの補修			
9 PCB受入槽室C	11.93	PCB/反応媒体油/冷水	6.75	3.9	有り(6基)	○	3月16日	傷の補修			
10 PCB受入槽室D	15.1	PCB/反応媒体油/冷水	15.3	8.42	有り(5基)	○	3月16日	傷の補修			
11 SD供給室A	7.62	SD/反応媒体油/冷水	7.06	3.47	無し	×	3月16日	傷・剥がれの補修			
12 SD供給室B	8.69	SD/反応媒体油/冷水	7.06	3.47	無し	×	3月16日	傷の補修			
13 PCB分解エリアA	45.3	PCB/洗浄液/潤滑油/反応媒 体油/冷水/SD	32.73	5.07	有り(6基)	○	3月16日	傷の補修			
14 PCB分解エリアB	45.3	PCB/洗浄液/潤滑油/反応媒 体油/冷水/SD	32.78	5.07	有り(6基)	○	3月16日	傷・剥がれ補修			
15 航物油槽エリア	44.9/32.5 (H=205/ H=380)	潤滑油/反応媒体油	202.7	22	無し	×	3月16日	①漏油検知器の設置(2ヶ所) 理由: 大異量(20m3)分シングルが10台設置されてい るため、漏度のリスクが大きい。 ②バイブレーショントロリーパンクの防油堤高さの変更 ③傷・剥がれ・クラック補修			
16 遠心分離エリアA(内側)	7.26	反応媒体油/フライイン水/冷水	4.8	5.26	無し	×	3月16日	傷・剥がれの補修			
17 遠心分離エリアA(外側)	1.57	反応媒体油/フライイン水/冷水	0	0	無し	×	3月16日	傷・剥がれの補修			
18 遠心分離エリアB(内側)	7.06	反応媒体油/フライイン水/冷水	4.8	5.26	無し	×	3月16日	傷・剥がれ・クラック補修			
19 遠心分離エリアB(外側)	1.49	反応媒体油/フライイン水/冷水	0	0	無し	×	3月16日	クラック補修			
20 EV(3)前室	0.304	分析純水	0.3	0.33	無し	×	3月16日	防油堤としては特に無し			
21 SD受精エリア	30.87	SD	54	29.7	無し	×	3月23日	①漏油検知器を設置する。 理由: SD漏油が発生し発見が遅れた場合のリ スクが非常に大きい ②クラック補修			

(注)トランスを防油堤内に保管するスベースは無いため、想定されるコンデンサーの最大値を2週間分の数量(平均18台/台×14日×2台)とした。

流出防止堤点検リスト

番号	階	エリア	管理 レベル	漏洩対象液体	種類	エリア流出防止壁 高さ	漫透防止	床貫通 構造4/26	防面壁等(ハバニ等)知能	漏水対策	その他	問題ないか(災害等を除く)		対策	
												漏れ出ず液体はない。	漏れ出ず液体はない。		
1	1	水分回収槽室	1→3	PCB、OW、CW	コンクリート	265	エボキシ塗床	なし	○ ○ ○	—	—	—	水分回収槽室内に保有するOWは最大100Lくらいの容量。CW(GWが譲り受けたもので、外れ水たり水が少しの状況下をDCSで操作できる。	なし。	
2	受入エア側トラッカーサー	一般	PCB、油圧オイル	コンクリート	90(225)	エボキシ塗床	なし	—	—	—	—	—	PCBが漏洩する場合(ま設入所もあり、作業員が操作しているので気付く。)	なし。	
3	1	トラバーサ前室	緩衝室	PCB	SUS立上げ	119	SUS床	なし	—	—	—	—	シャッタ-下に防組保設置完了	なし。	
4	1	大型トランク解体エリア	3	PCB、洗浄缶、潤滑油	SUS立上げ	0(119)	SUS床	—	○ ○ ○	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
5	6	コンテナ解体エリア	3	PCB、洗浄缶、潤滑油	コンクリート	210	エボキシ塗床	なし	—	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
6	7	大型ハンターベンチ室・緩衝室	緩衝室	なし	コンクリート	105	エボキシ塗床	なし	—	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
7	8	大型ハンターベンチ室・緩衝室	緩衝室	なし	コンクリート	95	エボキシ塗床	なし	—	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
8	9	コンテナ更衣室・緩衝室	緩衝室	なし	コンクリート	50(119)	SUS床	—	○ ○ ○	—	—	—	センサーで检测水し、自然排水するので流れ出さない。	なし。	
9	10	小型トランク解体エリア	3	PCB、洗浄缶、潤滑油	SUS立上げ	300(100)	SUS床	—	—	—	—	—	地下ビットのレベル計で检测して中央剥離壁に警報が出る。	なし。	
10	11	小型ハンターベンチ室・緩衝室	緩衝室	なし	コンクリート	110	エボキシ塗床	なし	—	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
11	12	小型ハンターベンチ室・緩衝室	緩衝室	なし	コンクリート	100	エボキシ塗床	なし	—	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
12	13	WC(2)	非管理	上水	SUS立上げ	なし	—	ビニルシート	自×	—	—	—	センサーで检测水し、自然排水するので流れ出さない。	なし。	
13	14	緊急シャワールーム(1)	2	上水	SUS立上げ、コンクリート	200(6100)	SUS床、塗床	なし	—	—	—	地下ビット	地下ビットのレベル計で检测して中央剥離壁に警報が出る。	なし。	
14	15	エレベータ(3)1F~GF	非管理	なし	—	—	塗布防水	なし	—	—	—	地下ビットHH=300	流れ出ず液体はない。	なし。	
15	16	作業通路(1)	緊急シャワーワーク	なし	—	0(60)	—	—	—	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
16	17	作業通路(2)	2	なし	コンクリート	0(85)	エボキシ塗床	なし	—	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
17	18	小型トランク北陸棧	なし	潤滑油	0(95)	エボキシ塗床	なし	—	—	—	—	—	潤滑油が金属で漏洩してもオイルパン内で始まる。	なし。	
18	19	油圧ユニット室	なし	—	コンクリート	125	コンクリートのまま	日×	—	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
19	20	階段下倉庫	非管理	なし	コンクリート	100(250)	エボキシ塗床	なし	—	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
20	21	EPS(エレベーター西)	非管理	なし	コンクリート	230	エボキシ塗床	日×	—	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
21	22	階段入口前室(1)	緩衝室	なし	コンクリート	77	エボキシ塗床	日○	○ ○ ○	—	—	—	汚水管には取り出し口がない。	なし。	
22	23	PS(前室1)西)	非管理	汚水	コンクリート	210	エボキシ塗床	A×	—	—	—	—	汚水管の中で漏れずに防油場の外に大型に漏る可能性がある。	防油場外に漏れ检测器2台	
23	24	蒸留エリア	1	DEB、TOB、洗浄油、熱風、K550	コンクリート	1	油油、潤滑油、OW、CW	コンクリート	—	—	—	—	液体が漏出した所に早期発見していい。	漏洩後処理器	
24	25	工程分離液処理室	一般	工程分離液	コンクリート	なし	—	ビニルシート	なし	—	—	—	流れ出ず液体はない。	なし。	
25	26	南院段室	非管理	なし	—	—	コンクリートのまま	日×	—	—	—	—	出入口雨水排水溝	種も気付かないまま大量の油(油)が管外に出る可能性は低い。	
26	27	駐車場	非管理	雨水、污水、海水、泄れ水	コンクリート	なし	—	エボキシ塗床	A×、B×	—	—	—	—	出入口雨水排水溝	種も気付かないまま大量の油(油)が管外に出る可能性は低い。
27	28	受火ホンブ室	非管理	工水、上水、海水	コンクリート	0(270)	エボキシ塗床	なし	—	—	—	—	万一上水・工水が漏洩しても爆発物出さない。	なし。	
28	29	油ポンプ室	非管理	GAS、油、油、ガソリン、瓦斯、GAS	PCB、洗浄油	2	アルミ	30	鋼製板	なし	—	○ ○ ○	各種油が漏洩した時に爆発する最大容積(100L)の容量。他の配管接続等で直接接続して油供給装置あり。	漏洩検知器・配下防油堤	
29	30	中2	コンテナオイル受け槽室	2	PCB、洗浄油	アルミ	30	鋼製板	日×	—	—	—	直接接続して油供給装置あり。	なし。	
30	31	中2	トランク油受け槽室	2	PCB、洗浄油	アルミ	160	エボキシ塗床	なし	—	—	—	漏管が漏出した所で受け入れれる際に漏洩しても作業員がすぐには見難い。	漏管受付装置で緊急時対応明記	
31	32	2	受入トラックヤード	一般	PCB、海水	スロープ	コンクリート、メチル樹脂	0(80)	—	○	—	コンテナ	伝にCNGが漏洩しても屋外へ放出するまでに中間にて冷却水タックの活用	なし。	
32	33	受入保管エリア	一般	PCB、CW	コンクリート	0(100)	エボキシ塗床	A×、B×	—	—	—	コンテナ	下を蛇行して抜漏見して機器保護が可能。	なし。	
33	34	受入換氣室	1→3	PCB、CW	コンクリート	0(80)	—	—	—	—	—	—	センサーで检测水し、自然排水するので流れ出さない。	なし。	
34	35	受入換油室	3	PCB	コンクリート	なし	—	—	—	—	—	—	出入り口側溝	分析施設内に漏れ检测器設置で緊急時対応明記	
35	36	2	油出トラックヤード	非管理	分析廃水、排出油	なし	—	ヒニルシート	B×	—	—	—	—	分析施設内に漏れ检测器設置で緊急時対応明記	なし。
36	37	WC(1)	非管理	上水	—	エコートのまま	なし	—	—	—	—	—	—	出入り口側溝	分析施設内に漏れ检测器設置で緊急時対応明記

番号	階	エリア	管理 レベル	漏洩対象液体	エリヤ漏出防止堤		床貫通 横長4/26	床貫通 横長4/26	漏洩対象 その他の 漏洩対象	漏洩対象 その他の 漏洩対象
					種類	高さ				
37	4	戴歯破碎エリア	3	PCB、洗浄油、潤滑油	SUS立上げ	119	SUS床	○ ○	-	-
38	4	地秤洗浄更衣室・緩衝室	なし	エクシート、アミ	90	エボキシ塗床	なし	-	-	流れ出ず液体はない。
39		機械洗浄室	3	PCB、洗浄油、潤滑油	SUS立上げ	119	SUS床	-	-	流れ出ず液体はない。
40	4	真空加熱分離エリア	2	PCB、洗浄油、潤滑油	SUS立上げ	119	SUS床	-	-	流れ出ず液体はない。
41		分析待ちエリア	2	機械室	なし					
42		含浸物私出前室	機械室	なし						
43	4	真空加熱緩衝室	緩衝室	なし	コンクリート	95(135)	エボキシ塗床	なし	-	流れ出ず液体はない。
44	4	真空超音波洗浄エリア	3	PCB、洗浄油、潤滑油	SUS立上げ	119	SUS床	○ ○	-	-
45	4	車両搬送室・運搬室	緩衝室	なし	コンクリート	105	エボキシ塗床	なし	-	流れ出ず液体はない。
46	4	機械洗浄室	緩衝室	なし	コンクリート	100	エボキシ塗床	なし	-	流れ出ず液体はない。
47	4	非合浸物払出前室	緩衝室	なし	コンクリート	115	コンクリートのまま	なし	-	流れ出ず液体はない。
48	4	中間隔エリア	1	洗浄油、エカルバ油、CW	コンクリート	50(70~200)	エボキシ塗床	A×、C○	-	防油床の中で漏れずに防油膜の外に大量に漏れる可能性がある。
49~52	4	中間隔エリヤ緩衝室	緩衝室	なし	-	エボキシ塗床	なし	-	-	流れ出ず液体はない。
49	4	EPS(中間隔エリヤ)	非管理	なし	コンクリート	95	コンクリートのまま	B×	-	流れ出ず液体はない。
50	4	南入口緩衝室(49)	緩衝室	上水、エンジン油	なし	-	コンクリートのまま	B×	-	上水の場合は作業員のぶつかりで燃れる可燃性がある。
51	4	メンテナンススペース(3)	2	洗浄油、潤滑油	エクレート&ローブ	0(90)	エボキシ塗床	A×	-	溶剤油は金属還元でも燃え易くまで燃れ出る量ではない。
52	4	リフター前室	緩衝室	なし	なし	0(85)	エボキシ塗床	B不明	-	流れ出ず液体はない。
53		緊急シャワーワーク(3)	2	上水	SUS立上げ、エクレート	200(6/100)	SUS床、塗床	なし	-	地下ドットのレベル計で燃焼して中央制御盤に警報が出来る。
54		メンテナンススペース(4)	2	なし		0(80)	A○、B×	-	-	地下ドットのレベル計で燃焼して中央制御盤に警報が出来る。
55		オランジモニタリング室(1)南	一般	ドレン水		0(60~100)	A○	-	-	流れ出ず液体はない。
56	4	オランジモニタリング室(2)北	一般	ドレン水	コンクリート	0(85~90)	A	-	-	モルタルをアスベストで包帯しシール水がこぼれても他のエリヤまで燃れ出ない。
57		緩衝室(44)オランジ・メテ	緩衝室	なし		0(75~95)	エボキシ塗床	なし	-	モルタルをアスベストで包帯しシール水がこぼれても他のエリヤまで燃れ出ない。
58		給排水室	非管理	CW、工水、SD		0(80~100)	A○、B×	-	-	流れ出ず液体はない。
59	4	DS(オランジ窓)(1)北	非管理	なし	コンクリート	95	鉄板	B×	-	流れ出ず液体はない。
60	4	DS(給排水室)	非管理	汚水	コンクリート	100	コンクリートのまま	A、B○	-	汚水管には駆り出し口がない。
61	4	私出エリヤ	非管理	廻流油(ドラム)、CW	コンクリート	0(70~190)	コンクリートのまま	A×	-	ここで液体は副反応槽遮沫油だけ、量大100%。
62	4	DS・PS・払出(1/7)	非管理	汚水	なし	0(30~95)	コンクリートのまま	A○、B○	-	汚水管には駆り出し口がない。
63	5	中央軸組立、電気室、電気室	非管理	消火薬剤(粉末)	コンクリート	0(75)	エボキシ塗床	B×	-	流れ出ず液体はない。
64	5	消火薬剤室	非管理	分析廃水、上水	コンクリート	177	エボキシ塗床	C○	-	流れ出ず液体はない。
65	5	分析廃水処理設備室	一般	分析廃水、上水	コンクリート	177	エボキシ塗床	A○、B○	-	ここでは粉未のみで流れ出する液体はない。
66	5	排気処理エリヤ(4D吹抜け)	1	PCB、洗浄油、エカルバ油、熱媒	なし	-	エボキシ塗床	A○、B○	-	吹き抜けなので4階に落ちるが隙には流れ出されない。
67	5	蒸留工1/2緩衝室	緩衝室	なし	コンクリート	0(73)	エボキシ塗床	なし	-	流れ出ず液体はない。
68	5	ブラインチラー室	一般	CW、CW、DZJ、潤滑油	コンクリート	0(75)	エボキシ塗床	A×2	-	CW、CW等の液体が漏れ落ちて三漏斗・他のエリヤで流れ出しますので漏れ出ます。
69	5	作業通路(3)	非管理	なし	-	ビニルシート	B×	-	-	流れ出ず液体はない。
70	5	WC(4)	非管理	上水	なし	-	ビニルシート	B○	-	センサーで給水し、自然排水するので流れ出さない。
71	5	リフター前室	緩衝室	二次汚染物(固体)	なし	0(73)	エボキシ塗床	B不明!本	-	流れ出ず液体はない。
72	5	作業通路(4)	2	CW、CW	エクレート&ローブ	0(76)	エボキシ塗床	B×	-	CW、CW等の液体が漏れ落ちて三漏斗・他のエリヤで流れ出ます。
73	5	メンテナンス室	3	排気ドレン	コンクリート	0(75)	エボキシ塗床	なし	-	万一根元の窓台でも排気ドレンには圧力が無く、少量であるので他のエリヤで流れ出さない。
74	6	液処理チラーキー室	非管理	工水、潤滑油	コンクリート	100	エボキシ塗床	なし	-	センサーで給水し、自然排水するので流れ出さない。
75	6	作業員通路(5)	非管理	なし	-	ビニルシート	なし	-	-	CW、CW等の液体が漏れ落ちて三漏斗・他のエリヤで流れ出ます。
76	6	排氣処理室(1)	1	なし	コンクリート	90	エボキシ塗床	B○	-	流れ出ず液体はない。
77	6	電気室(2)	非管理	なし	なし	B×	なし	-	-	流れ出ず液体はない。

卷之三

卷之三

卷之三

漏洩检测器リスト